


MOVIMOT®

Instruções de Operação
Categoria 3D
(Protecção a Ambientes de Poeiras Explosivas)

Edição 08/2000

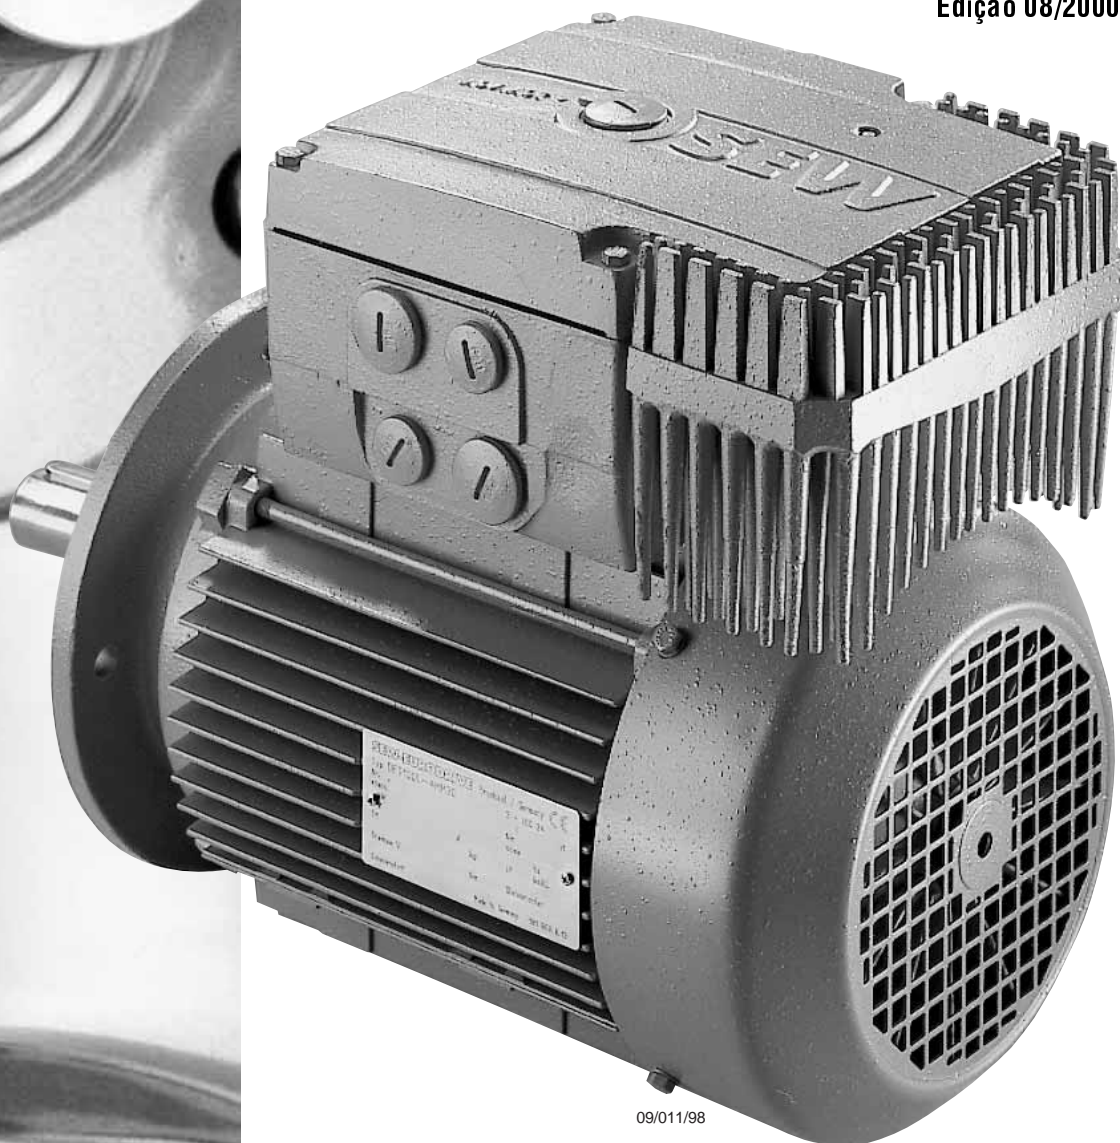

09/011/98

0918 5844/0300



SEW
EURODRIVE



1	Notas Importantes	4
----------	--------------------------------	----------



2	Informação de Segurança	5
2.1	Informação para utilização do MOVIMOT® na categoria 3D	6
3	Estrutura da Unidade	7
3.1	Tipos de designação, chapas de características	7
3.2	Estrutura do conversor.....	8
3.3	Descrição dos comandos.....	9



4	Instalação Mecânica	10
----------	----------------------------------	-----------



5	Instalação Eléctrica	11
5.1	Preparação da instalação	11
5.2	Conceito de Protecção.....	13
5.3	Modos de operação	13
5.4	Ligação com as entradas binárias de controlo	14
5.5	Ligação com a opção MLA12A	15
5.6	Ligação com modo de bus RS-485.....	16




6	Comissionamento	17
6.1	Instruções importantes de comissionamento.....	17
6.2	Comissionamento com as entradas binárias de controlo	18
6.3	Comissionamento com a opção MLA12A	20
6.4	Comissionamento através do bus RS-485	22
6.5	Comunicação série	24



7	Operação e Assistência.....	26
7.1	LED de estado	26
7.2	Mensagens do LED de estado.....	26
7.3	Lista de falhas.....	27



8	Inspecção e Manutenção.....	28
8.1	Períodos de inspecção e de manutenção	28
8.2	Trabalho de inspecção e manutenção no motor	29
8.3	Inspecção e manutenção do freio.....	31

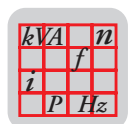

9	Informação técnica (relativamente à frequência de PWM de 4 kHz)	36
9.1	O MOVIMOT® na categoria 3D	36
9.2	Informação técnica da opção MLA12A	37
9.3	Capacidade de carga regenerativa da bobina do freio	37
9.4	Trabalho realizado durante o ajuste, entreferro, binário do freio	37
9.5	Tipos de rolamentos aprovados.....	38
9.6	Características de operação	38
9.7	Declaração do fabricante	39



1 Notas Importantes

Siga sempre as instruções de segurança e aviso contidas nesta publicação!



Acidente eléctrico

Possíveis consequências: Danos graves ou fatais.



Acidentes

Possíveis consequências: Danos graves ou fatais.



Situações perigosas

Possíveis consequências: Danos ligeiros ou pequenos.



Situações de avaria

Possíveis consequências: Avaria da unidade e dos equipamentos associados.



Notas de utilização e informações úteis



Informação importante sobre a protecção a ambientes explosivos



A exigência de um funcionamento sem falhas e as condições para reivindicar sob garantia estão pressupostos no cumprimento das informações contidas neste manual. Consequentemente, leia o manual de instruções antes de começar a trabalhar com a unidade!

O manual de instruções contém informação importante sobre os serviços de manutenção; por isso, deverá ser guardado na proximidade da unidade.

Reciclagem



Este produto consiste de

- Ferro
- Alumínio
- Cobre
- Plástico
- Componentes electrónicos

Por favor recicle os elementos constituintes de acordo com a regulamentação aplicável.



2 Informação de Segurança



- **Nunca instale ou coloque em funcionamento produtos danificados.** Por favor reclame imediatamente junto da empresa transportadora no caso do equipamento se encontrar danificado.
- Só **electricistas especializados** com treino relevante na prevenção de acidentes estão abilitados a efectuar a **instalação, comissionamento e manutenção** na unidade. Também devem proceder de acordo com a regulamentação aplicável (p.ex. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).
- Garanta os **meios de prevenção** e os **dispositivos de protecção** que correspondem às **regulamentações aplicáveis** (p.ex. EN 60204 ou EN 50178).
Medidas de protecção necessárias: Ligar a unidade à Terra.
- **Desligue a unidade do sistema de alimentação** antes de **retirar a tampa da caixa de ligação**. Podem existir **voltagens perigosas** até **1 minuto depois de desligar a alimentação**.
- Mantenha a tampa da caixa de ligações fechada durante a operação da unidade.
- Pelo facto do **LED de estado e outros elementos de visualização** permanecerem apagados **não significa** que a unidade tenha sido desligada da alimentação e esteja **sem energia**.
- O **bloqueio mecânico** ou as **funções de segurança** internas do MOVIMOT® podem originar a **paragem do motor**. A eliminação da causa da interrupção ou o reset do MOVIMOT® podem causar um **arranque automático do motor**. Se, por motivos de segurança, tal não seja admissível para o equipamento acoplado, o MOVIMOT® deve ser desligado da alimentação **antes de corrigir a falha**.
- **Importante:** O MOVIMOT® não está adequado a aplicações de elevação de cargas!
- **Importante – Perigo de queimaduras:** A temperatura das superfícies das unidades MOVIMOT® (em particular o dissipador) podem ultrapassar os 60° C durante a utilização!



2.1 Informação para a utilização do MOVIMOT® na categoria 3D

Uniformização As unidades MOVIMOT® na categoria 3D estão em conformidade com a norma EN 50014 ("Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; general requirements", 2nd edition *Equipamentos eléctricos em ambientes potencialmente explosivos; exigências gerais, 2ª edição*) e EN 50281-1-1:1998 ("Electrical apparatus for use in atmospheres containing flammable dust" *Equipamentos eléctricos para uso em ambientes contendo poeiras inflamáveis*), e portanto de acordo com a Directiva 94/9/EC (ATEX 100a).

Blindagem da caixa As unidades MOVIMOT® na categoria 3D são fornecidas, com pelo menos, isolamento da categoria IP54. A tampa deve permanecer fechada durante todo o tempo de funcionamento como condição para satisfazer os pré-requisitos de funcionamento na categoria 3D. Por este motivo, deve existir particular atenção aquando da ligação destas unidades.

A unidade não pode funcionar até à pressão da zona 22 atmosferas se o tipo de caixa não for o adequado!

Aplicações

- Unidade de grupo II
- Categoria 3D
- Para utilização na zona 22
- Temperatura da superfície 140 °C
- Temperatura ambiente -20 to +40 °C



3 Estrutura da Unidade

3.1 Tipos de designação, chapas de características

Exemplo de tipo
de designação

MOVIMOT[™] MM 22 **B** - 503 - 04

- Versão (04 = categoria 3D)
- Tipo de ligação (3= trifásica)
- Tensão nominal de alimentação (50=380...500V_{CA})
- **Versão B**
- Potência do motor (22=2.2kW)
- Tipo MOVIMOT[®]

02883AEN

Chapa de
características do
MOVIMOT[®]
(exemplo)

SEW-EURODRIVE				Bruchsal/Germany	CE
Typ	KA67DT100L4BMGMM30B/MLA				3~IEC 34
Nr.	010012345.6.00.00			IM B3	
kW	2,2 / 50Hz			cosφ	0,99
○ 50Hz V	400-460			A	5,0
○ 60Hz V	400-460			A	5,0
r/min	92/1400			IP	54 Kl. F
Bremse	V 110			Gleichrichter	
Kg	54	Ma	310	Nm	40
i	15,19	:	1	II	3 D T 140°C
Schmierstoff				Made in Germany	186 853 5.10

03090AXX


Chapa de identi-
ficação electrónica
(exemplo)

59 51 B 50 50 -- A A 54				EN55011 VDE 0558	
SEW		Typ	MM30B-503-00	P _N	3,0kW
EURODRIVE		Sach. Nr.	8229546	Serien Nr.	57714
		Eingang / Input	Ausgang / Output		
		U=3*380...500V	+/-10%	U=3*0V...U _{NETZ}	
D-76646 Bruchsal		f=50...60Hz	+/-10%	f=2...100Hz	
Antriebsumrichter		I=6,7A AC		I=7,3A AC	Lastart M
Made in Germany		T=-25...40 C	Motor: 3,0kW	△/2,2kW	△

02581AXX



3.2 Estrutura do conversor

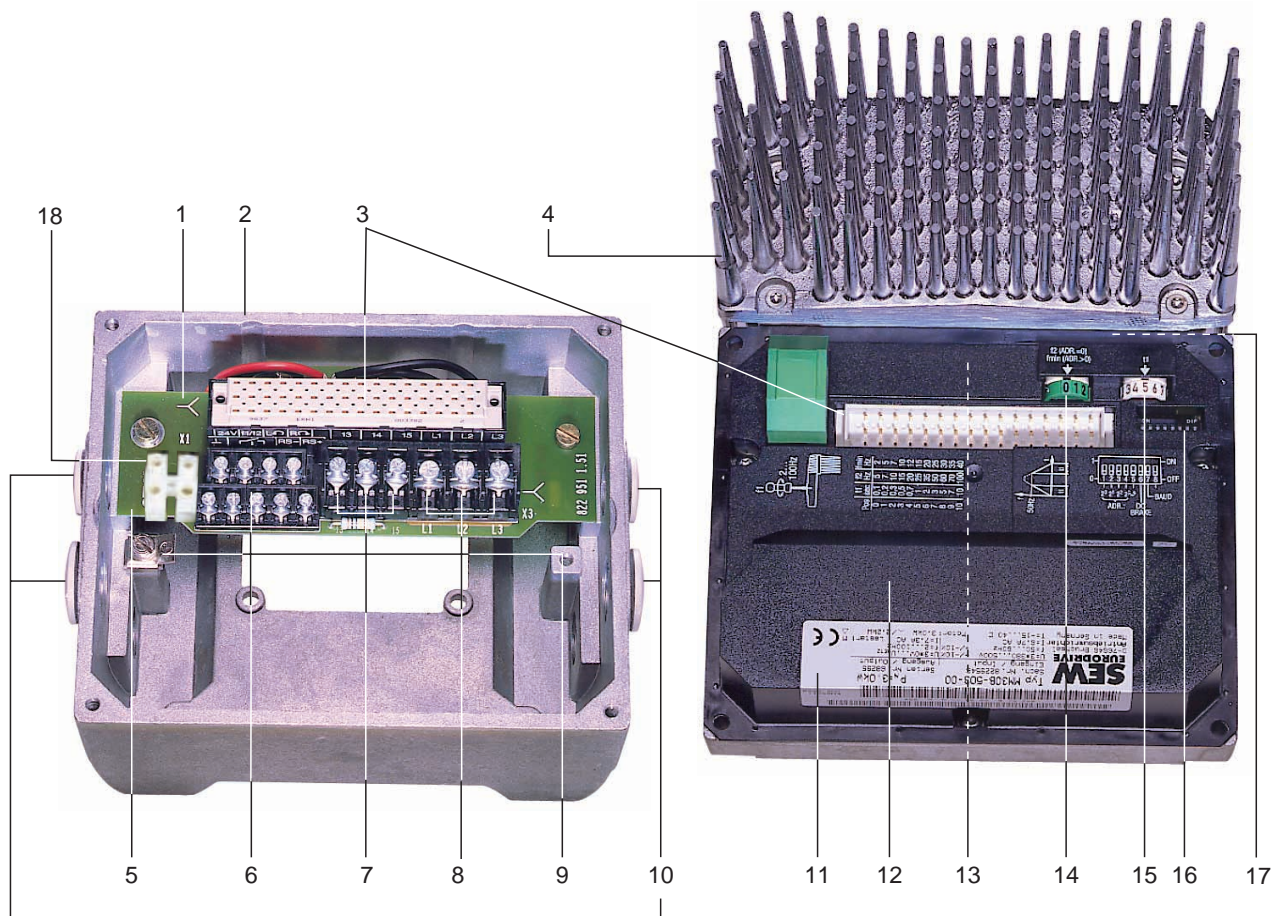

02882AXX

Bild 1: Estrutura da unidade

- 1 Identificação do tipo de circuito
- 2 Caixa de ligações
- 3 Cabo de ligações, ligação ao conversor
- 4 Tampa da caixa de ligações com o dissipador do conversor
- 5 Unidade de ligações com terminais
- 6 Barra de terminais da electrónica X2
- 7 Ligação da bobina do freio (X3)
Para motores sem freio: Ligação da resistência de frenagem interna BW1/BW2 (standard)
- 8 Ligação da alimentação L1, L2, L3 (X3) (adequada para 2 x 4 mm²)
- 9 Parafusos para a ligação à Terra (PE)
- 10 Furos para buçins da cablagem MM03B-MM15B: (2 x PG11 e 2 x PG16 / desde o início de 2000, 2 x M16 e 4 x M25)(não visível na figura) MM22B-MM30B: (4 x PG11 e 4 x PG16 / desde o início de 2000, 4 x M16 e 4 x M25)
- 11 Chapa de características electrónicas
- 12 Cobertura de protecção para a electrónica do conversor
- 13 Potenciômetro de referência f1 (não visível),
acessível da parte de cima da tampa da caixa de ligações através de tampa roscada PG
- 14 Interruptor de referência f2 (verde)
- 15 Interruptor t1 para o gerador de rampa (branco)
- 16 Interruptor DIP S1 para definir o endereço de bus, protecção do motor, frenagem CC, frequência PWM
- 17 LED de estado (visível da parte de cima da tampa da caixa de ligações, Ver "LED de estado" na página 26)
- 18 Terminais para a ligação TH (a disposição dos terminais depende do tamanho da unidade MOVIMOT®)



3.3 Descrição dos comandos

Interruptor DIP S1

S1/..	1	2	3	4	5	6	7	8
ON	2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³	Protecção do motor desactivada	Frenagem CC	Frequência PWM 16 kHz ¹⁾ variável	Sem função
OFF	endereço RS-485				Protecção do motor activada *	Operação 4Q *	Frequência PWM 4 kHz fixa *	

1) Frequência PWM de 16 kHz (baixo ruído)


Quando o interruptor DIP S1/7 = ON (Ligado), a unidade funciona à frequência PWM de 16 kHz (baixo ruído) e diminui, a frequência PWM passo a passo, dependendo da temperatura do dissipador.

* Definição de fábrica

Potenciômetro de referência f1

A função do potenciômetro muda de acordo com o modo de operação da unidade.

- **Controlo pelos terminais:** Referência f1 (seleccionado por tl. f1/f2 = "0")
- **Controlo por RS-485:** Frequência máxima f_{max}

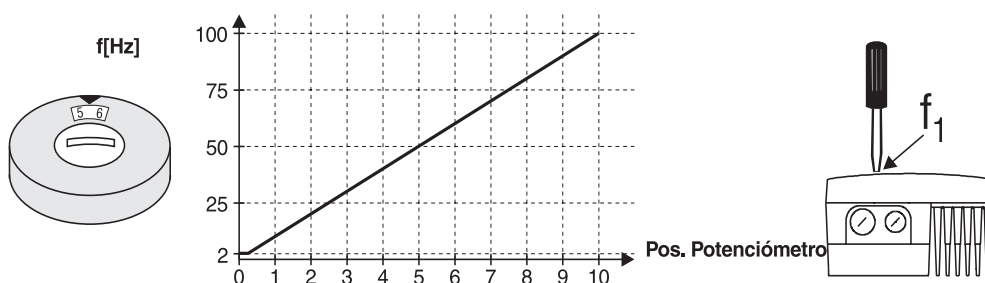

02704AEN

Interruptor de referência f2



A função do interruptor muda de acordo com o modo de operação da unidade.

- **Controlo pelos terminais:** Referência f2 (seleccionado por tl. f1/f2 = "1")
- **Controlo por RS-485:** Frequência mínima f_{min}

Interruptor de referência f2											
Posição	0 *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Referência f2 [Hz]	5 *	7	10	15	20	25	35	50	60	70	100
Frequência mínima f_{min} [Hz]	2 *	5	7	10	12	15	20	25	30	35	40

* Definição de fábrica

Interruptor t1



Para gerador de rampa

Interruptor t1											
Posição	0	1	2	3	4	5 *	6	7	8	9	10
Tempo da rampa t1 [s]	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1 *	2	3	5	7	10

* Definição de fábrica



4 Instalação Mecânica

Antes de começar



O MOVIMOT® não pode ser instalado se não se verificar que:

- Os valores da chapa de características do conversor coincidem com a tensão de alimentação,
- o conversor não está danificado (nenhum dano causado no transporte ou em armazém) e
- é garantido que as seguintes condições se verificam:
 - temperatura ambiente entre -20 °C e +40 °C (não esqueça que a gama de temperatura do redutor pode ser limitada → instruções de operação do redutor),
 - não existe óleo, ácido, gás, vapores, radiação, etc.,
 - altitude de instalação máx. 1000 m acima do nível do mar.

Tolerâncias de instalação

Ponta do veio	Flanges
Tolerância diamétrica de acordo com DIN 748 <ul style="list-style-type: none"> • ISO k6 para $\varnothing \leq 50$ mm • ISO m6 para $\varnothing > 50$ mm (Furo de centragem de acordo com DIN 332, forma DR)	Tolerância do encaixe de centragem de acordo com DIN 42948 <ul style="list-style-type: none"> • ISO j6 para $\varnothing \leq 230$ mm • ISO h6 para $\varnothing > 230$ mm

→ Manual "MOVIMOT® Geared Motors", secção "Notes on Dimension Sheets."

Montagem do MOVIMOT®



O MOVIMOT® só pode ser montado ou instalado na posição de montagem especificada sobre uma estrutura de suporte nivelada, à prova de vibrações e rígida a torsões.

- Remova inteiramente os agentes anti-corrosão das terminações do veio (utilize um solvente comercial disponível). Não deixe o solvente penetrar nos rolamentos ou nos apoios do veio – o que pode causar dano no material!
- Cuidadosamente alinhe o MOVIMOT® e a máquina accionada evitando esforçar de forma exagerada os veios do motor (respeite os valores admissíveis da carga radial e axial!).
- Não danifique ou martele a ponta do veio.
- **Utilize uma cobertura adequada para cobrir os motores em montagem vertical da entrada accidental de objectos estranhos ou de líquidos! (Chapéu de Protecção C)**
- Garanta que os orifícios de ventilação estejam desobstruídos e que não é reutilizado, nem entra, o ar aquecido por outras unidades.
- Os componentes a montar no veio são alinhados com a meia chaveta (os veios de saída são alinhados com uma meia chaveta).



5 Instalação Eléctrica

É fundamental observar todas as informações de segurança (ver página 5) durante a instalação!

5.1 Preparação da instalação



Aquando das ligações, observar as seguintes ¹⁾ regulamentações (ou a legislação em vigor) para além das regulamentações genéricas aplicáveis:

- EN 60 079-14 (“Instalação de sistemas eléctricos em áreas perigosas”)
- EN 50281-1-2 (“Ferramentas eléctricas e instalação para utilização em ambientes contendo poeiras inflamáveis”)
- DIN VDE 0105-9 (“Utilização de sistemas eléctricos”)¹⁾
- DIN VDE 0100 (“Instalação de centrais de energia até 1000 V”)¹⁾
- e regulamentações específicas relacionadas com o sistema

Ligação dos terminais de alimentação

Tensão e frequência nominais

Seleção dos cabos

- A tensão nominal e a frequência do MOVIMOT[®] deverão corresponder aos valores da alimentação.
- As secções rectas dos conductores devem ser seleccionadas de acordo com a corrente nominal da unidade e de acordo com a regulamentação sobre instalações eléctricas.
- A selecção do tipo de conductor é feita de acordo com a regulamentação sobre instalações eléctricas aplicáveis e de acordo com as exigências do local de aplicação.

Secção recta permitida para os terminais

Terminais de potência	Terminais de controlo
1.0 mm ² – 4.0 mm ² (2 x 4.0 mm ²)	0.25 mm ² – 1.0 mm ² (2 x 0.75 mm ²)
AWG17 – AWG10 (2 x AWG10)	AWG22 – AWG17 (2 x AWG18)

Manga terminal do conductor

Entradas de cabos



- Utilize manga nos terminais dos conductores sem isolamento reforçado (DIN 46228 parte 1, material E-CU)
- Todas as entradas de cablagem estão fornecidas com uma tampa de fecho. Para ligar a unidade, substitua as tampas de fecho pelos necessários buçins que são aplicados sem **esforço**.
- **Os buçins devem respeitar as exigências da norma EN 50 014, 2ª edição.**
- Selecione os buçins de acordo com o diâmetro dos conductores utilizados . Por favor sirva-se da documentação disponibilizada pelo fabricante dos buçins para informação adicional.

Protecção de linha (fusíveis)

- Instale fusíveis no início da alimentação antes da junção do bus de alimentação (ver secção 5.4 a secção 5.6: F11/F12/F13). Utilise contactores D, DO, NH ou contactores de corte. O valor nominal do fusível deve ser seleccionado de acordo com a secção recta dos conductores.

Disjuntor diferencial (activado pela corrente residual)

- Não é permitido utilizar os disjuntores diferenciais convencionais (activados pela corrente residual) como dispositivo de protecção. No entanto, os disjuntores diferenciais universais (activados pela corrente residual - corrente de disparo 300 mA) já são permitidos como dispositivo de protecção. Correntes de fuga para a terra > 3.5 mA podem ocorrer durante o funcionamento normal do MOVIMOT[®].

Contactos do contactor

- Os contactos do contactor que devem ser usados para ligar / desligar o MOVIMOT[®] devem ser da categoria AC-3 da IEC 158.

1. Ou outras regulamentações nacionais

*Sistemas IT*

- A SEW recomenda a utilização de monitores de correntes de fuga para a terra com medição por código de pulsos nos sistemas de alimentação com o ponto estrela não ligada à terra (sistemas IT). Isto evita o corte incorrecto da alimentação devido aos condensadores do conversor.

Ligação da alimentação 24 V_{CC}

- A alimentação do MOVIMOT® tanto pode ser através de uma fonte de tensão externa de 24 V_{CC} ou utilizando a opção MLA12A.

**Controlo convencional
(usando as entradas binárias)**

- Ligue os terminais dos condutores de controlo electrónico (p. ex. CW/STOP, CCW/STOP, mudança de referência f1/f2).
- Use condutores com blindagem no controlo e instale-os separadamente dos cabos de alimentação.

Controlo pelo interface RS-485**Com PLC mestre de bus ou com a opção MLA12A**

- **Importante: Ligue apenas um mestre de bus.**
- Utilise cabos blindados de par torcido como condutores de controlo e instale-os separadamente dos cabos de alimentação.

Entradas da cablagem

- **Todas as entradas de cabos que não forem utilizadas devem ser adequadamente tapadas com as respectivas tampas.**





5.2 Conceito de protecção



Afim de evitar ultrapassar a temperatura permitida, só deve ser utilizado dentro das características de operação permitidas (ver “Características de operação” na página 38)!



- As unidades MOVIMOT® na categoria 3D são fornecidas com um interruptor térmico (TH). O TH desliga o motor se a temperatura dos enrolamentos exceder o valor máximo.
- A monitorização de TH deve ser efectuada por uma unidade de avaliação independente.
- **A unidade de avaliação independente deve estar equipada com a base isolada para separar de forma segura os circuitos eléctricos.**

- **O accionamento deve ficar desligado da alimentação quando o TH dispara.**
- **O TH volta a armar-se automaticamente quando a temperatura desce abaixo do valor máximo! Um sistema de encravamento deve impedir de ser ligado o accionamento.**

Importante: Não deve voltar a ligar o accionamento antes de verificar a causa do problema. Esta verificação deve ser feita apenas por um especialista treinado.

Junto com
MLA12A

- A unidade é fornecida com o TH já ligado em conjunto com a unidade MLA12A. Consequentemente, a alimentação de 24 V do MOVIMOT® é interrompida quando o TH dispara e o accionamento pára. Ao mesmo tempo, o contacto do sinal **pronto** do MOVIMOT® abre (terminais do sinal pronto). **Um sistema de encravamento deve impedir de ser ligado o accionamento automaticamente quando o interruptor TH voltar a ligar.**

Importante: Não deve voltar a ligar o accionamento antes de verificar a causa do problema. Esta verificação deve ser feita apenas por um especialista treinado.

5.3 Modos de operação

Os seguintes modos de operação das unidades MOVIMOT® são possíveis na categoria 3D:

Operação 4Q

1. Operação 4Q com motores dispondo de freio mecânico

- A bobina do freio é usada como resistência de frenagem em operação 4Q.
- Não é permitido ligar a resistência de frenagem externa.
- A bobina do freio possui capacidade de carga regenerativa (ver página 37)

Operação 1Q

2. Operação 1Q com motores sem freio mecânico




Importante:

Não é permitido ligar qualquer resistência de frenagem; nem interna, nem externa!





5.4 Ligação com as entradas binárias de controlo

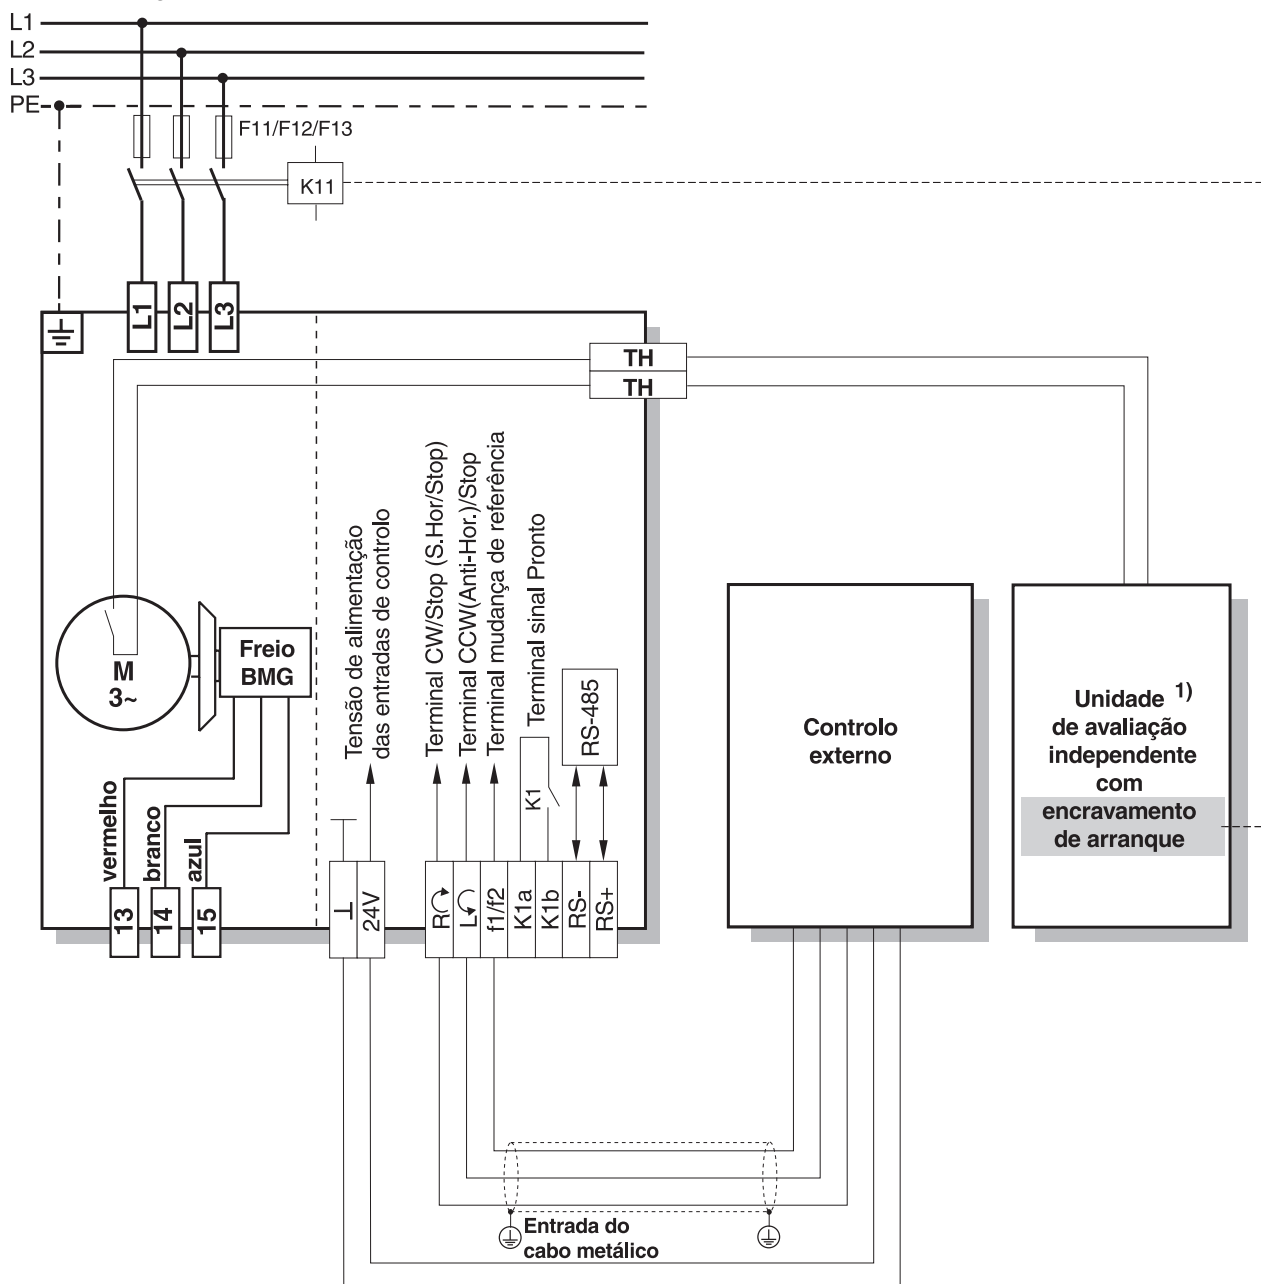

02844AEN


- 1) A unidade independente de avaliação deve ter a base isolada para garantir a separação dos circuitos eléctricos.

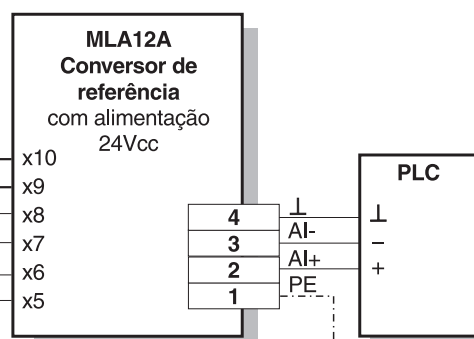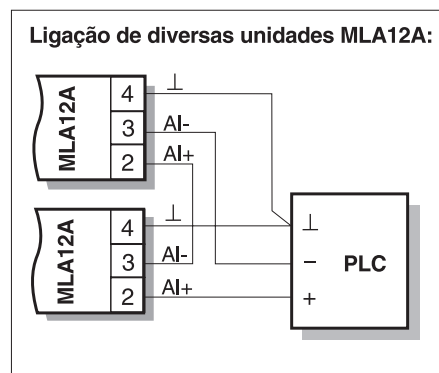[illegible]

Instruções de Operação do MOVIMOT® MM..B em Utilização na Categoria 3D




5.6 Ligação com modo de bus RS-485

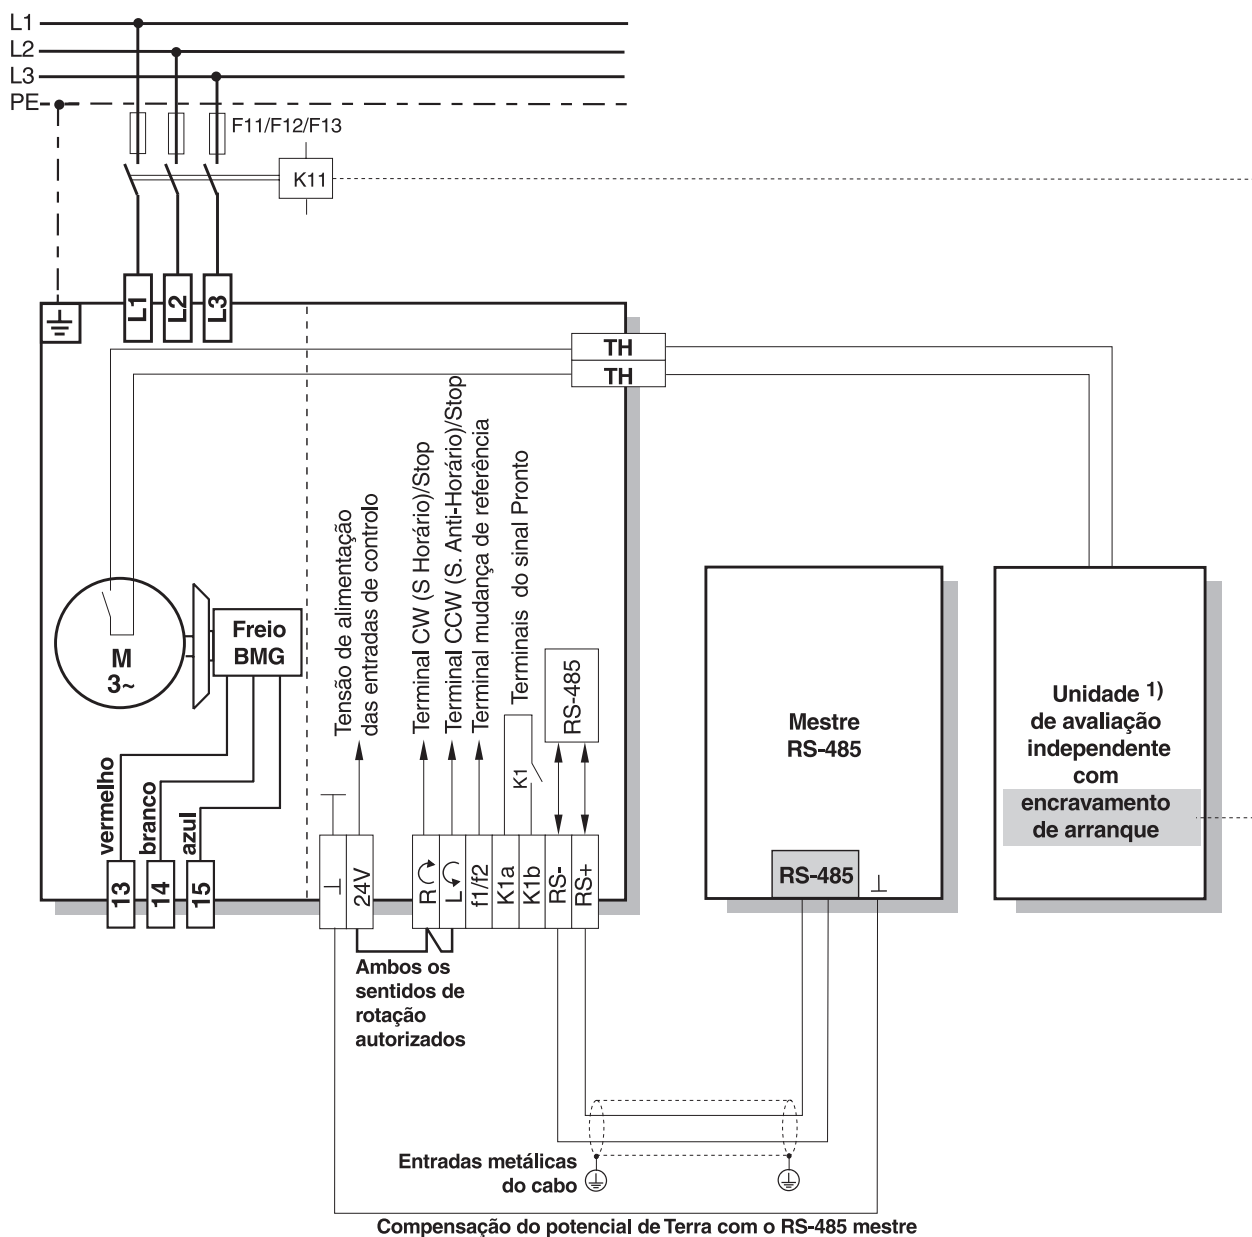

02849AEN

- 1) A unidade independente de avaliação deve ter a base isolada para garantir a separação dos circuitos eléctricos.

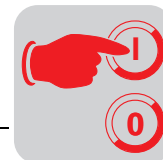

6 Comissionamento

6.1 Instruções importantes de comissionamento



- Durante a colocação em operação, deve-se verificar as normas de segurança! (veja página 5)
- Desligar a alimentação do MOVIMOT® antes de remover/instalar a tampa da caixa de ligação.
- Assegure-se antes de colocar o MOVIMOT® em funcionamento que:
 - o accionamento não está danificado e
 - todas as capas de protecção estejam encaixadas correctamente.
- O MOVIMOT® está optimamente adaptado ao motor através de parâmetros gravados na unidade. Como resultado, os parâmetros são mantidos permanentemente.
- Ajuste o CW/STOP ou CCW/STOP para operação manual.
- Garanta que o tempo mínimo que o contactor K11 se mantém desligado, seja superior a 2 segundos.





6.2 Comissionamento com as entradas binárias

Verifique as ligações

Inspeccione os DIP switches


1. Verifique as ligações da unidade MOVIMOT® estão correctas. (ver “Ligação com as entradas binárias de controlo” na página 14).
2. Verifique que os DIP switches S1/1 – S1/4 estão a OFF (= endereço 0).
3. Verifique as configurações para a operação 4Q / 1Q (DIP switch S1/6 = Off).

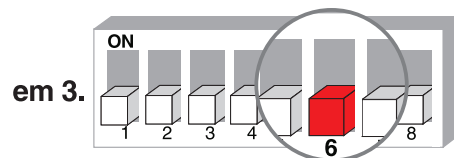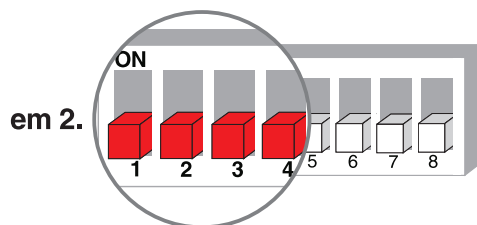

02764AEN

Ajustar a 1ª velocidade

4. Ajuste a 1ª velocidade com o potenciômetro f1 (activo quando o terminal f1/f2 = “0”) (valor de fábrica: apróx. 50 Hz).

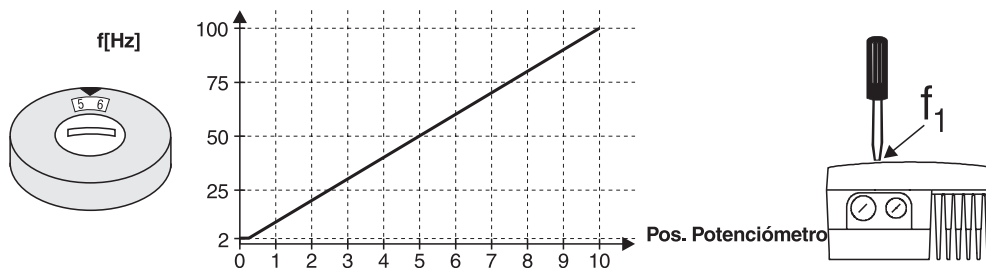

02704AEN

Fig. 2: Resposta em Frequência versus posição do potenciômetro f1



- A velocidade f1 pode ser alterada durante o funcionamento através do potenciômetro f1 acessível na parte externa.
- A abertura por cima do potenciômetro f1 deve estar fechada correctamente durante o tempo de funcionamento. Esta é a única de forma de garantir que não existam explosões.
- A tampa não deve ser removida, mesmo para ajustar a velocidade, excepto no caso de não existir nenhuma mistura/poeira perigosa no ar.

Ajustar a 2ª velocidade



5. Ajuste a 2ª velocidade com o potenciômetro f2 (activo quando o terminal f1/f2 = “1”).

Switch f2	* Definição de fábrica										
Posição	0 *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Velocidade f2 [Hz]	5 *	7	10	15	20	25	35	50	60	70	100


Ajustar o tempo de rampa



6. Ajuste o tempo de rampa com o interruptor t1.

Switch t1	* Definição de fábrica										
Posição	0	1	2	3	4	5 *	6	7	8	9	10
Tempo de Rampa t1 [s]	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1 *	2	3	5	7	10

7. Encaixe e aparafuse a tampa da caixa de ligação.
8. Recoloque a tampa de protecção do potenciômetro com a junta.

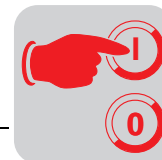**Importante**

A abertura por cima do potenciômetro f1 deve estar fechada correctamente durante o tempo de funcionamento. Esta é a única de forma de garantir que não existam explosões. A tampa não deve ser removida, mesmo para ajustar a velocidade, excepto no caso de não existir nenhuma mistura/poeira perigosa no ar.

9. Ligue a fonte de 24 V_{CC} e a alimentação da rede.

Resposta do conversor de acordo com o nível lógico nos terminais

Rede	24 V	f1/f2	CW/STOP	CCW/STOP	Estado do LED	Resposta do Inversor
0	0	X	X	X	Off	Conversor off
1	0	X	X	X	Off	Conversor off
1	1	X	0	0	Amarelo	Parado
1	1	0	1	0	Verde	Rotação horária com f1
1	1	0	0	1	Verde	Rotação anti-horária a f1
1	1	1	1	0	Verde	Rotação horária com f2
1	1	1	0	1	Verde	Rotação anti-horária a f2
1	1	X	1	1	Amarelo	Parado

Legenda:

0 = Sem tensão

1 = Com tensão

X = Qualquer

Avaliação do TH

- O estado do interruptor TH deve ser monitorizado por uma unidade independente.
- O accionamento deve estar desligado da fonte de alimentação quando o switch TH se desliga.
- O switch TH liga-se automaticamente quando a temperatura descer abaixo de um valor máximo. A operação de ligação automática deve ser prevenida (reiniciar o bloqueio).
- Não ligue o switch TH sem que a causa do problema tenha sido identificada e corrigida. Esta operação deve ser efectuada por um técnico especializado.

Verificação de funcionamento

Verifique o correcto funcionamento dos freios sempre que forem usados freios nos motores. Este procedimento previne a fricção nos freios e o seu aquecimento excessivo.





6.3 Comissionamento com a opção MLA12A

Verificação das ligações

Inspecção dos DIP switches

1. Verifique se as ligações da unidade MOVIMOT® estão correctas. (ver “Ligação com a opção MLA12A” na página 15).
2. Verifique se o DIP switch S1/1 (MOVIMOT®) está ON (= endereço 1).
3. Verifique as configurações para a operação 4Q / 1Q (DIP switch S1/6 = Off).

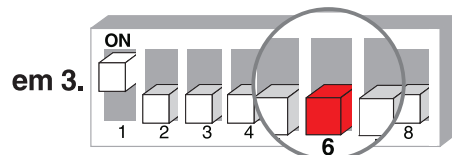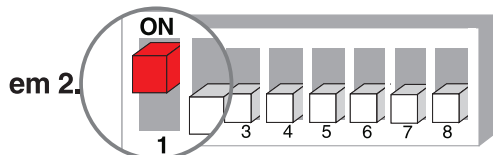

Verificação da frequência mínima



Especificação do tempo de rampa



Especificação da velocidade máxima

4. Ajuste a frequência mínima f_{\min} com o switch f2




Switch f2	* Definição de fábrica										
Posição	0 *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frequência mínima f_{\min} [Hz]	2 *	5	7	10	12	15	20	25	30	35	40

5. Ajuste o tempo de rampa através do switch t1.

Switch t1	* Definição de fábrica										
Posição	0	1	2	3	4	5 *	6	7	8	9	10
Tempo de rampa t1 [s]	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1 *	2	3	5	7	10

6. Recoloque a tampa de protecção do potenciômetro com a junta.

7. Ajuste a velocidade máxima usando o potenciômetro f1.

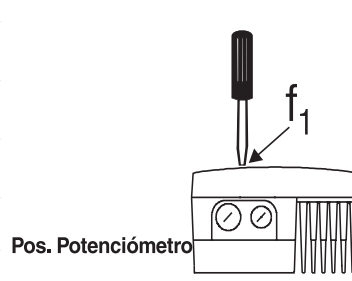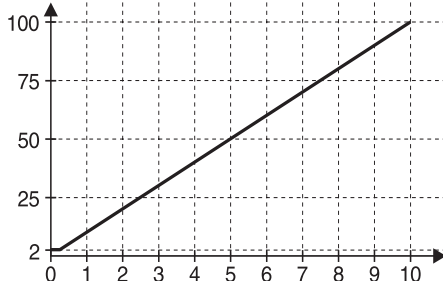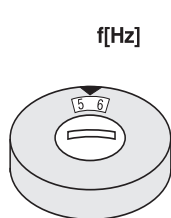

02704AEN

Importante




Seleção do sentido de rotação

A abertura por cima do potenciômetro f1 deve estar fechada correctamente durante o tempo de funcionamento. Esta é a única forma de garantir que não existam explosões. A tampa não deve ser removida, mesmo para ajustar a velocidade, excepto no caso de não existir nenhuma mistura/poeira perigosa no ar.

8. Encaixe e aparafuse a tampa da caixa de ligação.
9. Selecciona o sinal (sentido de rotação) para a entrada analógica (tl. 2 e tl. 3) na opção MWA12A utilizando o switch S1.

	S1	S2
horário	OFF	N.C.
antihorário	ON	N.C.


10. Ligue a alimentação.

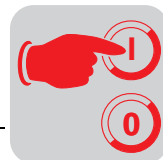

Controlo

O MOVIMOT® é controlado através das frequências f_{\min} até f_{\max} usando o sinal analógico presente nos terminais 2 e 3.

Ajustar a função de paragem

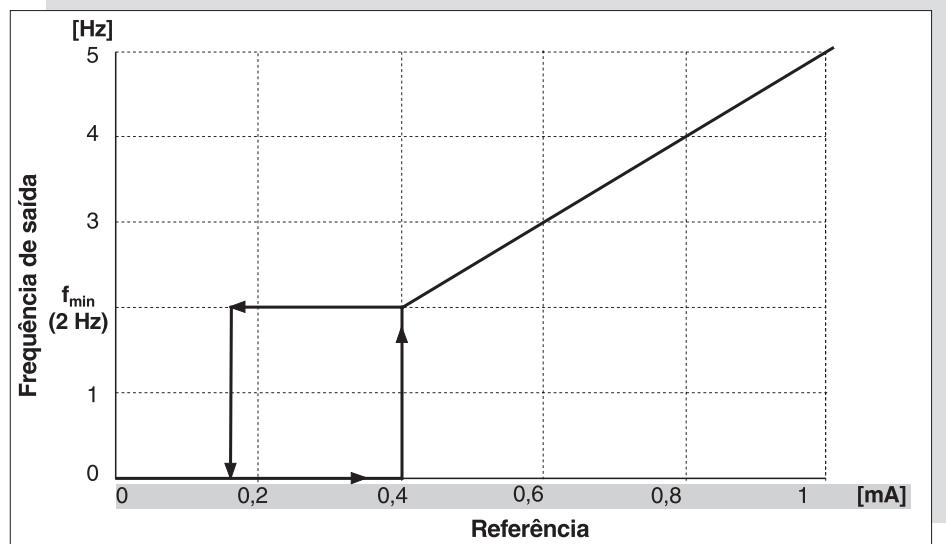

02846AEN

Verificação do TH



- A unidade é fornecida com o TH já ligado juntamente com a opção MLA12A. Consequentemente, a unidade de alimentação de 24 V do MOVIMOT® é desligada quando o TH dispara, parando o motor. Ao mesmo tempo, o "Contacto Pronto" (Ready contact) do MOVIMOT® desliga-se. A reinicialização automática deve ser evitada através da avaliação do "Contacto Pronto"!
- Não ligue o switch TH sem que a causa do problema tenha sido identificada e corrigida. Esta operação deve ser efectuada por um técnico especializado.

Verificação de funcionamento



Verifique o correcto funcionamento dos freios sempre que forem usados freios nos motores. Este procedimento previne a fricção nos freios e o seu aquecimento excessivo.



6.4 Colocação em funcionamento com a rede RS-485

Verificação das ligações

Especificação do endereço RS-485


* Definição de Fábrica

1. Verifique se as ligações do MOVIMOT® estão correctas (ver “Ligação com modo de bus RS-485” na página 16).

2. Ajuste o endereço correcto RS-485 nos DIP switches S1/1 – S1/4

Address	- *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S1/1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
S1/2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
S1/3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
S1/4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

3. Verifique as configurações para a operação 4Q / 1Q (DIP switch S1/6 = Off).

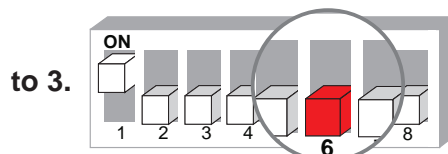

Especificação da frequência mínima



02766AEN

4. Ajuste a frequência f_{min} com o switch f2

Switch f2	* Valor de Fábrica										
Posição	0 *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frequência Mínima f_{min}	2 *	5	7	10	12	15	20	25	30	35	40

Especificação do tempo de rampa




5. Se não for ajustado via RS-485, ajuste o tempo de rampa com o switch t1.

Switch t1	* Valor de Fábrica										
Posição	0	1	2	3	4	5 *	6	7	8	9	10
Tempo de Rampa t1 [s]	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1 *	2	3	5	7	10

Especificação do sentido de rotação


6. Verifique se o sentido de rotação desejado foi seleccionado.

Terminal R	Terminal L	Significado
Ligado	Ligado	<ul style="list-style-type: none"> Ambos os sentidos de rotação são permitidos
a)		
Activado	Desactivado	<ul style="list-style-type: none"> Só está habilitado o sentido de rotação horário Valores de rotação no sentido anti-horário levam o motor a parar
b)		
Desactivado	Activado	<ul style="list-style-type: none"> Só está habilitado o sentido de rotação antihorário Valores de rotação no sentido horário levam o motor a parar
c)		
Desactivado	Desactivado	<ul style="list-style-type: none"> A unidade está bloqueada ou o accionamento está parado
d)		

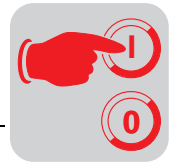

Especificação da
velocidade má-
xima

7. Encaixe e aparafuse a tampa da caixa de ligação.
8. Ajuste a velocidade máxima usando o potenciômetro f1.

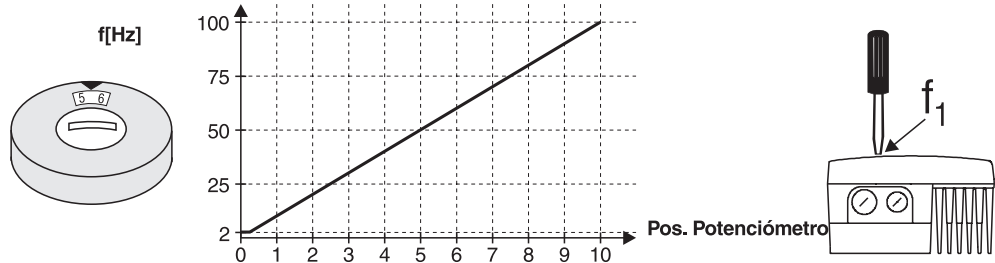

02704AEN

Importante:



A abertura por cima do potenciômetro f1 deve estar fechada correctamente durante o tempo de funcionamento. Esta é a única forma de garantir que não existam explosões. A tampa não deve ser removida, mesmo para ajustar a velocidade, excepto no caso de não existir nenhuma mistura/poeiras perigosas no ar.

9. Encaixe e aparafuse a tampa da caixa de ligação.
10. Ligue a alimentação da rede.

Verificação do TH



- O estado do switch TH deve ser monitorizado por uma unidade independente.
- O accionamento deve estar desligado da fonte de alimentação quando o switch TH se desliga.
- O switch TH liga-se automaticamente quando a temperatura descer abaixo de um valor máximo. A operação de ligação automática deve ser prevenida (reiniciar o bloqueio).
- Não ligue o switch TH sem que a causa do problema tenha sido identificada e corrigida. Esta operação deve ser efectuada por um técnico especializado.

**Verificação de
funcionamento**




Verifique o correcto funcionamento dos freios sempre que forem usados freios nos motores. Este procedimento previne a fricção nos freios e o seu aquecimento excessivo.



6.5 Comunicação série

- O Controlador (p.ex. PLC) é o mestre, MOVIMOT® é o escravo.
- São utilizados 1 start bit, 1 stop bit e 1 bit de paridade (paridade par).
- A transmissão segue o protocolo SEW-MOVLINK® com uma velocidade de transmissão de 9600 baud.

Estrutura da mensagem

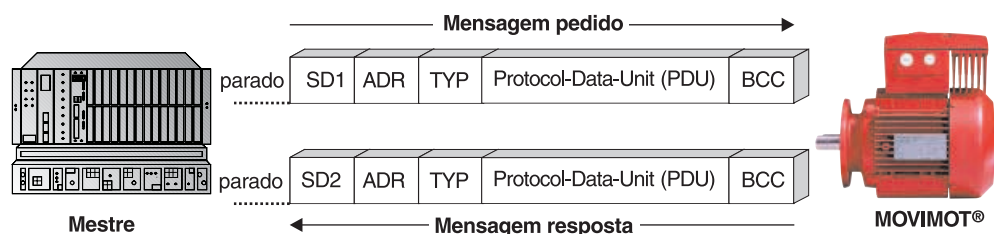

02754AEN

Legenda

Tempo de espera = Interrupção de início no mínimo 3.44 ms

SD1 = Delimitador de início 1: Mestre → MOVIMOT®: 02_{hex}

SD2 = Delimitador de início 2: MOVIMOT® → Mestre: 1D_{hex}

ADR = Endereço 1 – 15
Endereço de grupo 101 – 115
254 = Ponto-a-ponto
255 = Broadcast

TYPE = Dados do utilizador



TYPE	Variável de transmissão	Tamanho dos dados do processo	Dados do utilizador
03 _{hex}	Cíclico	2 words	Palavra de controlo / Velocidade [%]
83 _{hex}	Acíclico	2 words	Palavra de estado 1 / Corrente de saída
05 _{hex}	Cíclico	3 words	Palavra de controlo / Velocidade [%] / Rampa
85 _{hex}	Acíclico	3 words	Palavra de estado 1 / Corrente de saída / Palavra de estado 2

PDU = Dados do utilizador

BCC = Bloco de segurança dos dados: XOR de todos os bytes


Nota:

Se o tipo "cíclico" for seleccionado, o MOVIMOT® espera uma nova actividade depois de ter decorrido um segundo (Protocolo do mestre). Se esta actividade não for detectada, o MOVIMOT® pára automaticamente (time-out). Não existe monitorização quando o tipo "acíclico" é seleccionado.

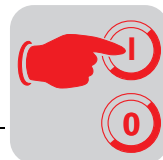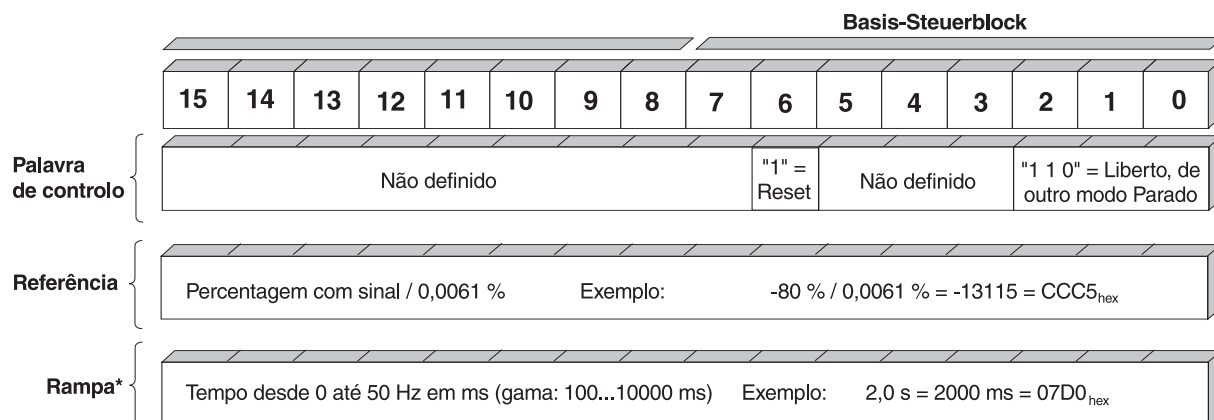**Dados do utilizador da rede Mestre → Escravo**

* só com protocolo de 3 palavras

02758AEN

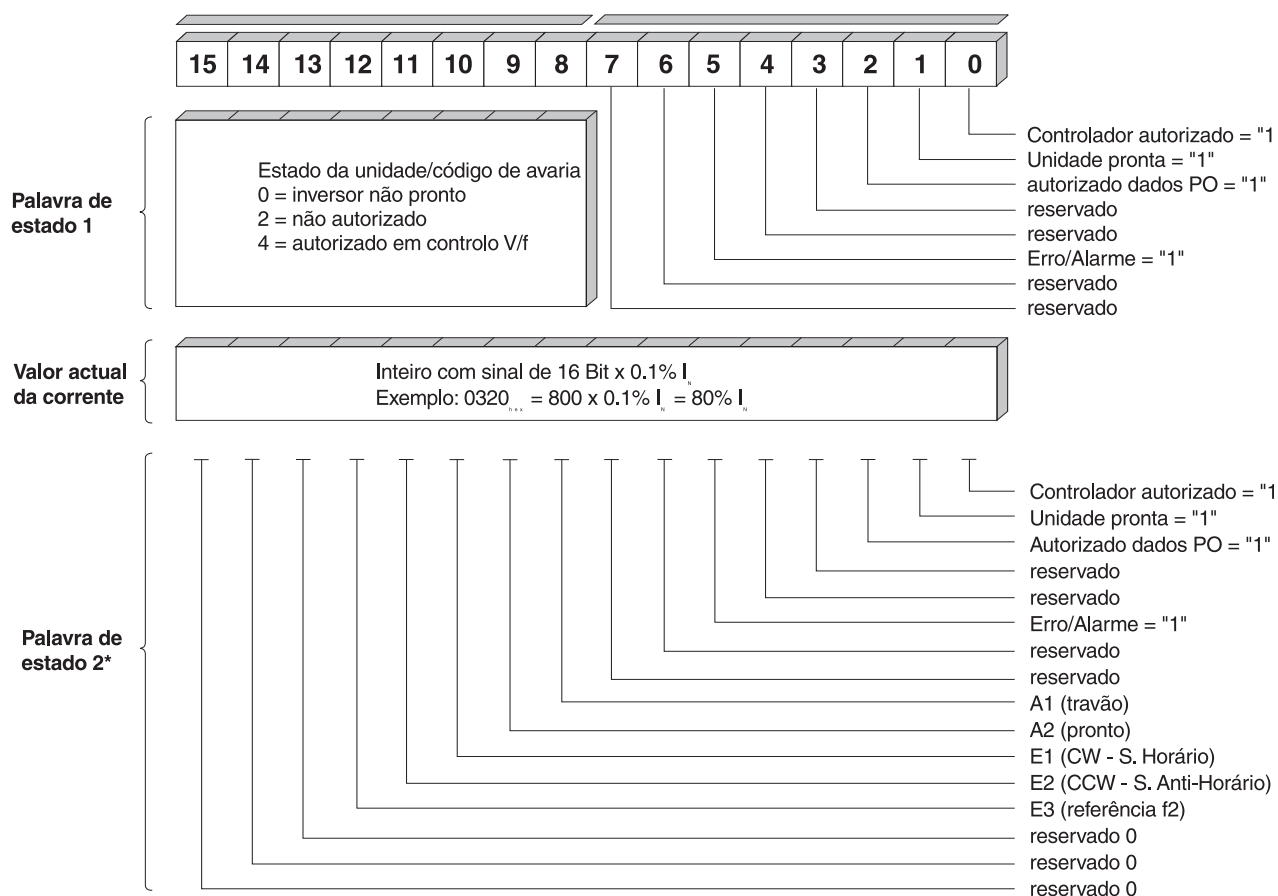Dados do utilizador da rede Mestre → Escravo

* (só com protocolo de 3 palavras)

02760AEN




Os seguintes manuais fornecem informação mais detalhada acerca do modo de comissionamento com RS-485 e do protocolo MOVILINK®: MOVIMOT® Manual do Sistema e do protocolo MOVILINK®, Comunicações e Interfaces Fieldbus.



7 Operação e Lista de falhas

7.1 LED de estado

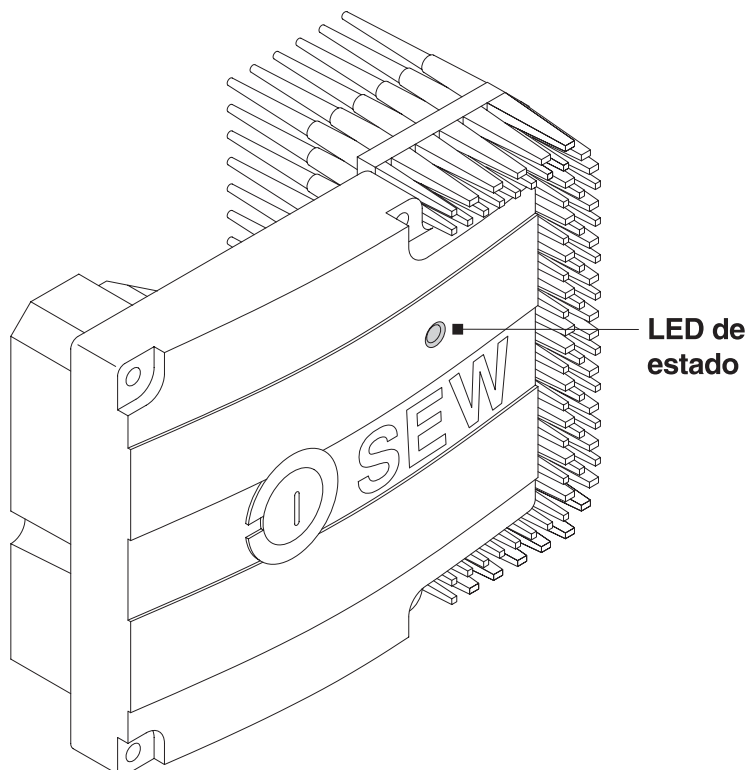

02600AEN

7.2 Mensagens do LED de estado

O LED tricolor indica o estado de operação e falha.

Cor		Estado de operação	Descrição
-	apagado	não está pronto para funcionar	Alimentação 24 V está desligada
Amarelo	sempre a piscar	não está pronto para funcionar	Auto-teste ou fonte 24 V activa, mas não existe alimentação da rede
Amarelo	luz contínua	pronto para funcionar, mas a unidade está bloqueada	Fonte 24 V e alimentação da rede OK, mas não existe sinal de enable (pronto)
Verde/ amarelo	alternando as duas cores	pronto para funcionar, mas com erro de timeout	Comunicações via RS-485 foram interrompidas
Verde	sempre ligado	unidade pronta a funcionar	Motor em operação
Verde	piscar rapidamente	corrente activa no limite	O accionamento atingiu o valor limite de corrente
Vermelho	pisca 2 vezes, pára	falha 07	Tensão muito alta no circuito intermediário
Vermelho	pisca 3 vezes, pára	falha 11	Temperatura alta no andar de saída
Vermelho	pisca 4 vezes, pára	falha 84	Temperatura alta no motor
Vermelho	pisca 5 vezes, pára	falha 89	Temperatura alta no freio
Vermelho	pisca 6 vezes, pára	falha 06	Falta de fase na alimentação da rede



7.3 Lista de falhas

Os códigos de falhas podem ser identificados via comunicação série pelo protocolo MOVILINK®¹⁾ ou através do LED de estado (veja página 26)

Erros	Causa/Conserto
Erro de timeout na comunicação¹⁾ (motor pára sem indicar tipo de falha)	<p>a) Problema de ligação \perp, RS+, RS- entre o MOVIMOT® e mestre RS-485. verifique a ligação, em especial a massa.</p> <p>b) Influência EMC Verifique a blindagem dos cabos de sinal e melhore-a se necessário.</p> <p>c) Tempo de comunicação excede os valores definidos para o protocolo "cíclico" Tempo entre mensagens >1 s para o protocolo "cíclico". Diminua o tamanho das mensagens ou seleccione protocolo "acíclico".</p>
Tensão muito baixa no circuito intermédio, sistema de alimentação está desligado (motor pára sem indicar tipo de falha)	Verifique se existe interrupção na alimentação ou no sinal do cabo de comunicação. O motor volta a funcionar assim que a tensão de alimentação da rede atingir os valores padrão.
Código de Falha 06 Falta de fase	Verifique se houve falha de fase na alimentação da rede. Anule a falha desligando a fonte de 24 V_{CC} ou via MOVILINK®¹⁾
Código de Falha 07 Tensão muito alta no circuito intermédio	<p>a) Tempo de rampa muito curto → aumente o tempo de rampa</p> <p>b) Problema de ligação na bobina do freio/ resistência de frenagem → Verifique resistência de frenagem/bobina do freio corrija caso seja necessário.</p> <p>c) Resistência da bobina do freio/resistência de frenagem incorrecta → Verifique a resistência da bobina do freio / resistência de frenagem (ver página 37)</p> <p>d) Sobrecarga térmica na resistência de frenagem → resistência de frenagem incorrecta</p> <p>Anule o erro desligando a fonte 24 V_{CC} ou utilizando o MOVILINK®¹⁾</p>
Código de Falha 11 Sobrecarga térmica no andar de saída ou defeito na unidade interna	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe o dissipador de calor • Reduza a temperatura ambiente • Evite o aumento/acumular de calor • Reduza a carga aplicada ao motor <p>Anule o erro desligando a fonte 24 V_{CC} ou utilizando o MOVILINK®¹⁾</p>
Código de Falha 84 Sobrecarga térmica do motor	<ul style="list-style-type: none"> • Reduza a temperatura ambiente • Evite o aumento/acumular de calor • Reduza a carga aplicada ao motor • Aumente a velocidade <p>Anule o erro desligando a fonte 24 V_{CC} ou utilizando o MOVILINK®¹⁾</p>
Código de Falha 89 Sobrecarga térmica da bobina do freio ou defeito na bobina do freio	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente o tempo de rampa • Inspeccione os travões (Ver "Inspeção e manutenção do freio" na página 31) • Contacte a Assistência Técnica da SEW <p>Anule a falha desligando a fonte 24 V_{CC} ou utilizando o MOVILINK®¹⁾</p>

1) Para informações detalhadas sobre a comunicação série, veja o manual "MOVILINK® Unit Profile, Communication and Fieldbus Interfaces".

Se você precisar de ajuda da nossa Assistência Técnica, por favor:

- Indique os dados inscritos na chapa de características
- Indique quando e em que circunstâncias ocorreu o erro
- Tipo e extensão do problema
- Liste as causas presumíveis



8 Inspecção e Manutenção

Notas:



- Use apenas peças de origem de acordo com a lista de peças válidas!
- Cuidado – Perigo de queimadura: Os motores podem ficar muito quentes durante o funcionamento!
- As tampas de cobertura devem ser mantidas de modo a evitar explosões. É extremamente importante ter a certeza que todas as peças estão montadas correctamente de acordo com os esquemas de montagem de manutenção e inspecção. Os selos de plástico devem ser substituídos por peças originais.

8.1 Períodos de inspecção e manutenção

Frequência	Unidade/ compo- nentes	O que fazer?
Dependendo das condições de carga: a cada 2 a 4 anos (O desgaste é afectado por diversos factores e pode ser curto. Calcule os intervalos necessários de acordo com os documentos de projecto.)	freios	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione o freio (entreferro, disco do freio, prato de pressão, bucha) • Retire os materiais desgastados
A cada 10,000 horas de funcionamento	Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione o motor (troque rolamentos/retentor) • Limpe as passagens de ar
intervalos variáveis (depende dos factores externos)		<ul style="list-style-type: none"> • Retoque ou reaplique a pintura anti-corrosiva

Verificações a efectuar após trabalho de manutenção ou reparação




Efectue uma verificação por questões de segurança ou funcionamento após o trabalho de manutenção ou reparação. Esta verificação deve ser idêntica à descrita para a operação de colocar em funcionamento o motor.

Efectue teste antes de colocar o aparelho em funcionamento, no caso de ter substituído alguma parte do motor que afecte a protecção contra explosões.



8.2 Trabalho de inspeção e manutenção no motor

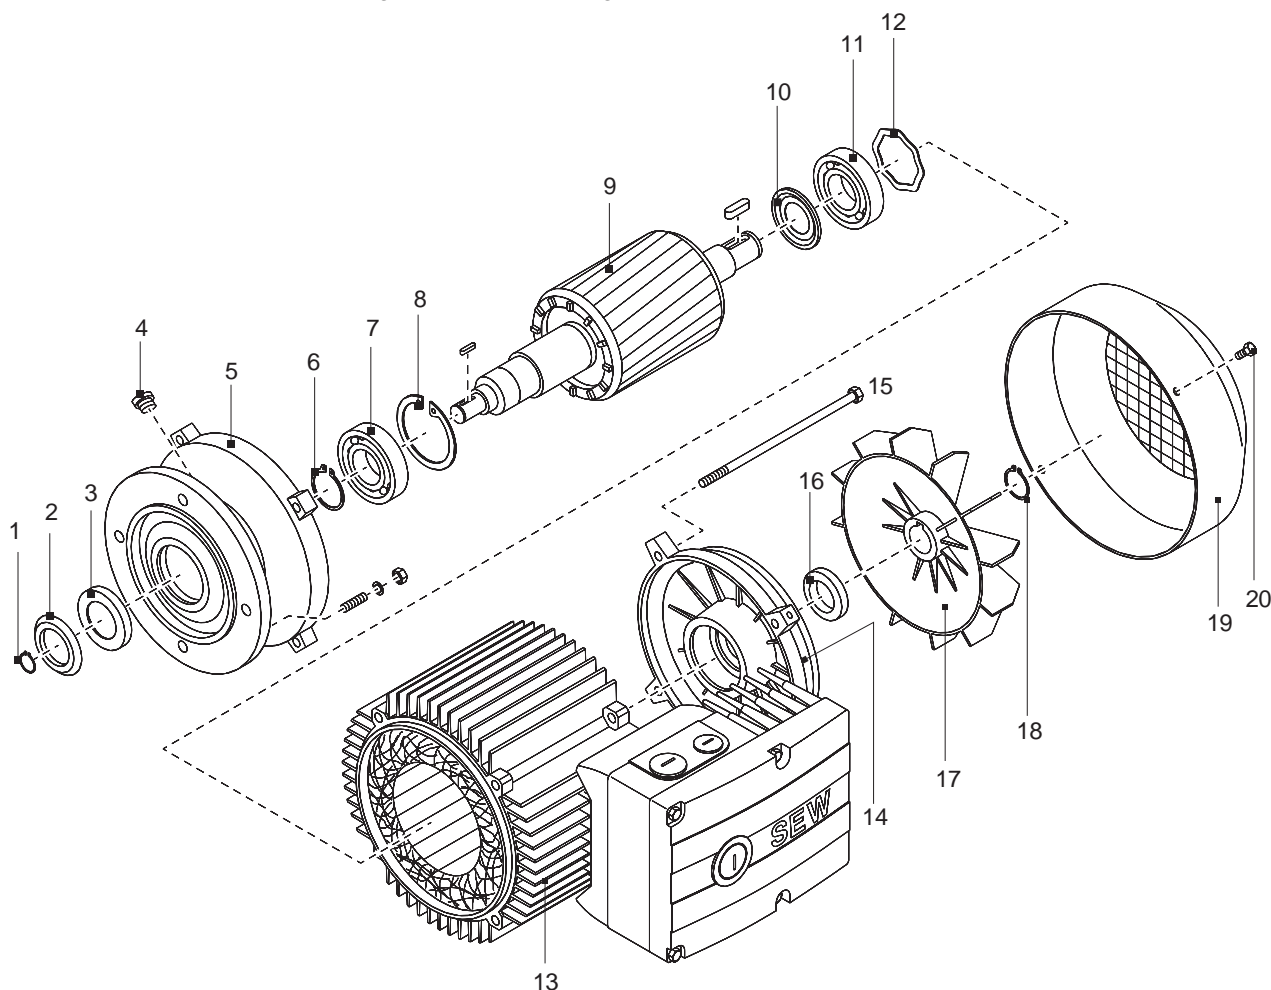

02575AXX

Fig. 3: Exemplo: motor DFT.. MM..

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 Freio | 6 Freio | 12 Anel equalizador | 16 Anel V |
| 2 Deflector | 7 Rolamento de esferas | 13 Estator | 17 Ventilador |
| 3 Vedante do óleo | 8 Freio | 14 Flange do motor do lado B | 18 Freio |
| 4 Bujão | 9 Rotor | 15 Parafuso de cabeça hexagonal | 19 Tampa do ventilador |
| 5 Flange do motor do lado A | 10 Anel Nilos | | 20 Parafuso |
| | 11 Rolamento de esferas | | |



Inspecção do motor
(Fig. 3)



1. **Importante:** Desligue o MOVIMOT[®], e evite que a alimentação seja ligada por algum descuido.
2. Remova o sensor de proximidade NV16 / NV26, no caso de existir.
3. Remova a protecção da flange ou a tampa do ventilador (19).
4. Remova o parafuso de cabeça hexagonal (15) da flange do motor do lado A (5) e não da flange do motor do lado B (14), liberte o estator (13) da tampa do lado A.
5. a) Motor está travado:
 - abra a tampa da caixa de terminais, remova o cabo do freio dos terminais
 - empurre a tampa do lado B e o estator e cuidadosamente remova-o (se necessário, prenda um fio ao cabo do freio)
 b) Puxe o estator de volta aproximadamente 3 a 4 cm.
6. Verificação visual:

Existem indícios de óleo do reductor ou condensação dentro do estator?

 - não, continue para o passo 9.
 - no caso de humidade continue para o passo 7.
 - se existir óleo, repare o motor em oficina especializada
7. a) Com moto-reductor: remova o motor do reductor.
 b) Motores sem reductor: remova o flange do motor.
 c) Remova o rotor (9).
8. Limpe o enrolamento, seque e verifique as ligações eléctricas.
9. Volte a colocar os rolamentos (7, 11) (use só rolamentos certificados, veja pág. 38).
10. Coloque um novo vedante de óleo (3) na tampa do lado A.
11. Vede o estator, monte o motor, freio, etc.

Verifique o reductor, se for aplicável (*Ver Redutores - Instrucções de Operação*).



8.3 Inspeção e manutenção do freio

As peças dos freios estão sujeitas a vibrações/desgaste durante o funcionamento. Como resultado a manutenção e inspeção regulares são essenciais.

Utilização do freio para efectuar travagens

Não permita que o entreferro máximo seja excedido (ver "Trabalho realizado durante o ajuste entreferro, binário do freio" na página 37). Os intervalos de inspeção e de manutenção podem ser calculados com base no trabalho efectuado pelo freio em cada travagem e o trabalho total efectuado durante o ajustamento (ver "Trabalho realizado durante o ajuste, entreferro, binário do freio" na página 37).


Para efectuar esta operação, por favor, calcule o trabalho efectuado por cada travagem individual de acordo com os documentos do projecto. Verifique o freio pelo menos quando este tenha realizado a quantidade de trabalho especificada.

As seguintes peças estão sujeitas a desgaste e devem ser substituídas caso seja necessário (ver Fig. 4):

- Disco do freio (7)
- Mola anular (6)
- Disco de pressão (8)
- Contra molas e Aneis de pressão (10 b, c)
- Molas do freio (11)
- Substitua também as porcas auto-blocantes (10e) e a cinta de protecção (5) após sucessivas operações de montagem e desmontagem do motor.

Utilização do freio como forma de imobilização

Os freios utilizados como forma de imobilização estão sujeitos a pouco desgaste dos ferodos. Contudo, deve ser verificado o desgaste dos meios de transmissão mecânicos.

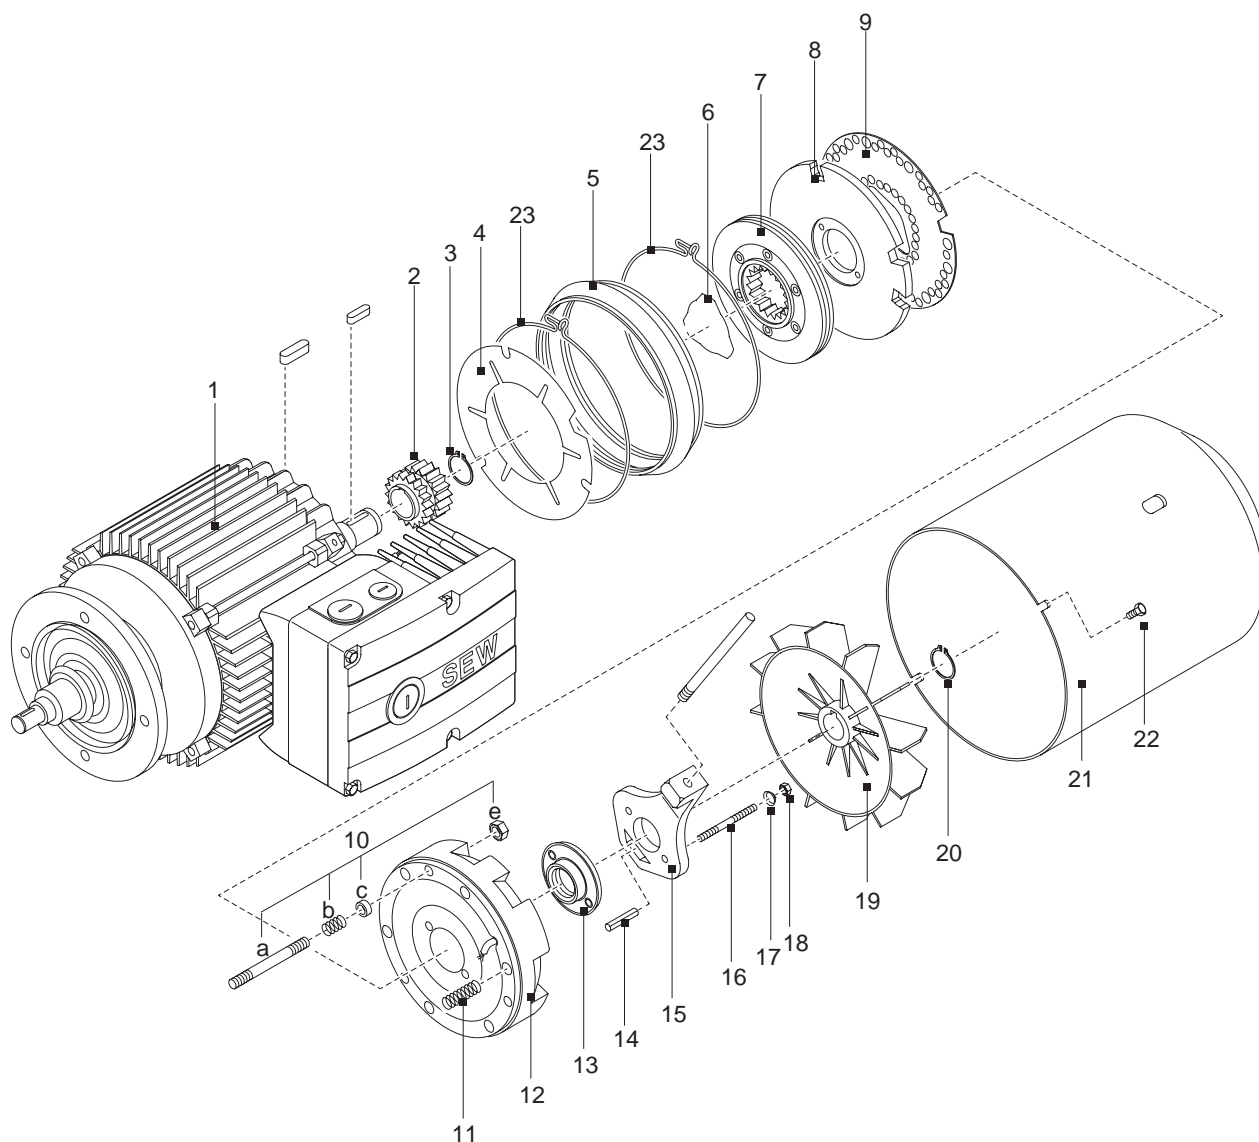

02900AXX

Fig. 4: Tipo BMG 05 – BMG 4

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 Carcaça do motor | 10a Parafuso (3 x.) | 16 Parafuso (2 x.) |
| 2 Carreto de arrasto | 10b Contra mola | 17 Mola cônica |
| 3 Freio | 10c Anel de pressão | 18 Porca de ajuste |
| 4 Disco de aço inoxidável (BMG) | 10e Porca | 19 Ventilador |
| 5 Cinta de protecção | 11 Mola do freio | 20 Freio |
| 6 Mola anular | 12 Corpo da bobina do freio | 21 Guarda do ventilador |
| 7 Disco do freio | 13 Anel de vedação | 22 Parafuso de fixação |
| 8 Prato de pressão | 14 Pino espiral | 23) Tirante |
| 9 Disco de amortecimento | 15 Alavanca de desbloqueio manual | |



Inspeção dos freios

(Fig. 4 + Fig. 5)



Verificação do disco do freio

Ajuste do entreferro

1. Desligue a alimentação do MOVIMOT[®], evite que a alimentação seja ligada por algum descuido.
2. Remova os seguintes componentes:
 - sensor de proximidade NV16 / NV26, no caso de existir
 - protecção da flange ou o guarda ventilador (21)
3. Remova os tirantes (23) e a cinta de protecção (5). Retire todo o material que se encontre desgastado.
4. Meça o disco do freio (7):
Se o disco do freio ≤ 9 mm:
substitua o disco (veja pág. 34).
5. Meça o entreferro A (veja Fig. 5).
 - com o apalpa folgas em três pontos, 120° entre eles, entre o ponto de pressão e o disco de amortecimento (9).
6. Aperte as porcas (10e) até o entreferro estar bem ajustado (veja pág. 37).
7. Coloque a cinta de protecção e tirantes no lugar e recoloca as partes restantes.

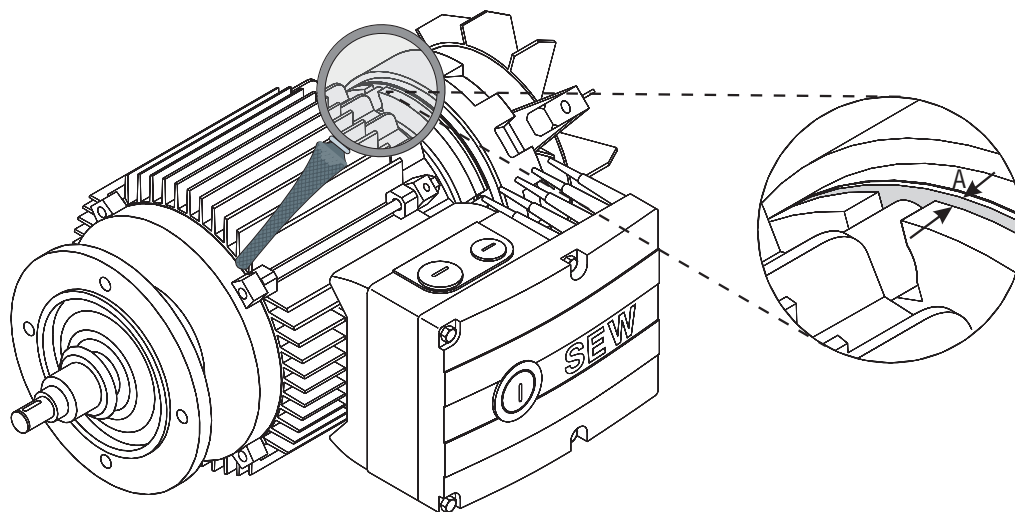


Fig. 5: Medição do entreferro

02577AXX



Troca do disco do freio

(Fig. 4 + Fig. 5)



Quando colocar um disco de freio novo, verifique também as outras peças e troque-as se for necessário.

1. **Desligue a alimentação do MOVIMOT[®], evite que a alimentação seja ligada por algum descuido.**
2. Remova os seguintes componentes:
 - sensor de proximidade NV16 / NV26, no caso de existir
 - protecção da flange ou guarda do ventilador (21), freio (20) e o ventilador (19)
3. Remova os tirantes (23) ea cinta de protecção (5).
Alívio manual dos freios: porca de ajuste (18), mola cônica (17), parafusos (16), alavanca de desbloqueamento manual (15), pino espiral (14).
4. Afrouxe as porcas (10e), cuidadosamente retire o corpo da bobina do freio (12) (cabo do freio!) e retire as molas do freio (11).
5. Remova o disco de amortecimento (9), prato de pressão (8) e disco do freio (7) e limpe os componentes do freio.
6. Instale um novo disco de freio.
7. Monte os componentes do freio (excepto a cinta de protecção, ventilador e guarda ventilador).
Ajuste o entreferro (ver página 33 / pontos 5. até 7.).
8. Para aliviar manualmente o freio (tipo HF ou HR):
Ajuste o vão entre a porca de ajuste e a base da mola cônica (→ Fig. 6).

Importante: Este vão é necessário para que o disco estacionário se possa mover conforme o desgaste da lona.

9. Reinstale a cinta de protecção e as demais peças desmontadas.

Nota:

O desbloqueamento manual (tipo HF) já está aliviado se encontrar resistência durante a operação do parafuso do alívio manual.


O desbloqueamento manual com retorno automático (tipo HR) pode ser efectuado com a força normal da mão.



Importante:

Nos motores com alívio manual e retorno automático do freio, a alavanca de desbloqueio manual deve ser retirada depois da colocação em operação/manutenção. Existe um suporte na parte externa do motor para a guardar.

Freio	Folga mm
BMG 05-1	1.5
BMG 2-BMG4	2

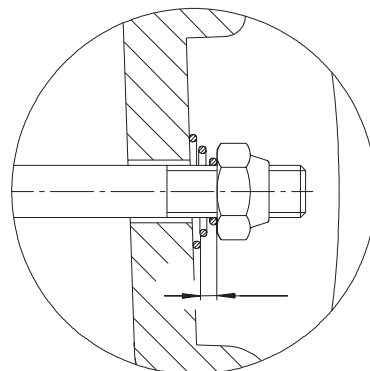

01111AXX

Fig. 6



Alteração do binário do freio
(Fig. 4 + Fig. 5)



O binário do freio pode ser ajustado em passos (veja pág. 37)

- instalando molas de freios diferentes,
- trocando o número de molas de freios.


1. **Desligue a alimentação do MOVIMOT[®], evite que a alimentação seja ligada por algum descuido.**
2. Remova os seguintes componentes:
 - sensor de proximidade NV16 / NV26, no caso de existir
 - protecção da flange ou guarda do ventilador (21), freio (20) e o ventilador (19)
3. Remova os tirantes (23) ea cinta de protecção (5).
Alívio manual dos freios: porca de ajuste (18), mola cônica (17), parafusos (16), alavanca de desbloqueamento manual (15), pino espiral (14).
4. Afrouxe as porcas (10e), cuidadosamente retire o corpo da bobina do freio (12) por aproximadamente 50 mm (cuidado: cabo do freio!).
5. Troque ou adicione molas de freios (11).
(Posicione as molas de freios de maneira simétrica.)
6. Monte os componentes do freio (excepto a cinta de protecção, ventilador e guarda do ventilador).
Ajuste o entreferro (ver página 33 / pontos 5. até 7.).
7. Com alívio manual do freio:
Ajuste o vão entre a porca de ajuste e a base da mola cônica (→ Fig. 6).

Importante: Este vão é necessário para que o disco estacionário se possa mover conforme o desgaste da lona.

8. Reinstale a cinta de protecção e as demais peças desmontadas.

Nota:

No caso de desmontagens sucessivas, troque as porcas de ajuste (18) e as porcas hexagonais (10e) (devido a perda de binário da porca auto-blocante!)

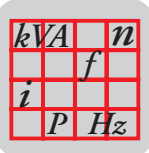

9 Informação técnica (relativamente à frequência de PWM de 4 kHz)

9.1 O MOVIMOT® na categoria 3D

Tipo de MOVIMOT®		MM 03B-503-04	MM 05B-503-04	MM 07B-503-04	MM 11B-503-04	MM 15B-503-04	MM22B-503-04	MM 30B-503-04
Potência de saída	P_N	0.8 kVA	1.1 kVA	1.4 kVA	1.8 kVA	2.2 kVA	2.8 kVA	3.8 kVA
Alimentação	V_{in}	3 x 400 V _{CA} / 415 V _{CA} / 460 V _{CA} $V_{in} = 400 V_{CA} -5 \% \dots 460 V_{CA} +5 \%$						
Gama aprovada								
Frequência de alimentação	f_{in}	50 Hz – 60 Hz $\pm 10 \%$						
Corrente nominal da alimentação (a $V_{in} = 400 V_{CA}$)	I_{in}	1.0 A _{CA}	1.3 A _{CA}	1.6 A _{CA}	1.9 A _{CA}	2.4 A _{CA}	3.5 A _{CA}	5.0 A _{CA}
Tensão de saída	U_A	0 – V_{in}						
Frequência de saída	f_A	2...100 Hz						
Resolução		0.01 Hz						
Ponto de funcionamento		400 V a 50 Hz / 100 Hz						
Corrente nominal de saída	I_N	1.2 A _{CA}	1.6 A _{CA}	2.0 A _{CA}	2.5 A _{CA}	3.2 A _{CA}	4.0 A _{CA}	5.5 A _{CA}
Potência do motor	P_{mot}	0.25 kW	0.37 kW	0.55 kW	0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW
Frequência de PWM		4 ¹⁾ / 8 / 12 / 16 ²⁾ kHz						
Limite de corrente	I_{max}	Motor: 160 % em Υ , 150 % em Δ Regenerativa: 160 % em Υ , 150 % em Δ						
Resistência de frenagem externa	R_{min}	Não permitida						
Imunidade a interferências		De acordo com EN 50082 – Partes 1+2						
Emissão de interferências		De acordo com o valor limite classe A da EN 55011 e EN 55014, de acordo com EN 50081 – Parte 2						
Temperatura ambiente	ϑ_{amb}	-20 °C...+40 °C						
Isolamento da caixa (selecione e especifique na encomenda)		IP54, IP55, IP65						
Modo de operação		DB (EN 60149-1-1 e 1-3)						
Tipo de ventilação (DIN 41 751)		Ventilação própria						
Altitude		$h \leq 1000$ m (P_N redução: 1 % por cada 100 m até máx. 2000 m)						
Tensão de alimentação ext. da electrónica de controlo	Tl. 24 V	$V = +24 V \pm 25 \%$ $I_E \leq 250$ mA						
Entradas binárias		Isoladas por opto-acoplador, compatível PLC (EN 61131-2) $R_i \approx 3.0$ k Ω , $I_E \approx 10$ mA, intervalo de amostragem ≤ 5 ms						
Nível de sinal		13 V...+30 V = "1" = Contacto fechada -3 V...+5 V = "0" = Contacto aberto						
Funções de controlo	Tl. R Tl. L Tl.f1/f2	CW/STOP (S.Horário/Parado) CCW/STOP (S.Anti-Horário/Parado) "0" = Referência 1 / "1" = Referência 2						
Relé de saída	Tl. K1a	Tempo de Resposta ≤ 10 ms						
Dados de contacto	Tl. K1b	24 V _{CC} / 0.6 A _{CC} / DC11 da IEC 337-1						
Função de sinalização		Contacto normalmente aberto para sinal pronto						
Interface série	Tl. RS + Tl. RS -	RS-485 (a EIA universal) Máx. 32 estações (1 mestre bus ³⁾ + 31 unidades MOVIMOT®) Comprimento máx. do cabo: 200 m (para transmissão a: 9600 baud) 30 m para transmissão a: 31250 baud ⁴⁾						


1) Definição de fábrica

2) Frequência PWM de 16 kHz (baixo ruído)

Quando o DIP SWITCH S1/7 = ON, a unidade funciona com a frequência de PWM de 16 kHz (baixo ruído) e baixa a frequência dos pulsos, por degraus, dependendo da temperatura do dissipador.

3) Controlo externo ou opção MLA12A

4) A velocidade de transmissão de 31250 baud é seleccionada automaticamente para operação com a opção MLA12A.

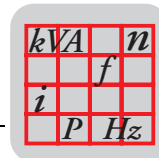

9.2 Informação técnica da opção MLA12A

MLA12A		
Número de série	823 186 9	
Tensão de entrada	X9 / X10	380...500 V _{CA} ±10 %
Tensão de saída	X6	24 V _{CC} ±25 % (max. 200 mA)
	X5	0 V Potencial de referência
Terminais	TI. 1	PE
	TI. 2 / TI. 3	0...20 mA
	TI. 4	⊥ Referência de massa da entrada analógica
Interface série	X7 / X8	RS-485 (EIA universal) Velocidade de transmissão: 9600 / 31250 baud
Isolamento da caixa	IP65	

9.3 Capacidade de carga regenerativa da bobina do freio

Capacidade de carga para	Bobina do freio BMG05/1 (DT71/DT80)	Bobina do freio BMG2 (DT90)	Bobina do freio BMG4 (DT 100)
100 % cdf	30 W	57 W	70 W
50 % cdf	39 W	88 W	105 W
25 % cdf	56 W	150 W	175 W
12 % cdf	90 W	270 W	330 W
6 % cdf	150 W	480 W	620 W

9.4 Trabalho realizado durante o ajuste, entreferro, binário do freio

Tipo de freio	Para motor de tamanho	Trabalho realizado durante o ajuste [10 ⁶ J]	Entreferro, mm		Definição do binário de frenagem					Resistência da bobina do freio ¹⁾
			min. ²⁾	máx.	Binário do freio [Nm]	Tipo e número de molas		Identificação das molas		
						Normal	Red	Normal	Red	
BMG 05	DT 71	60	0.25	0.6	5.0	3	-	135 017 X	135 018 8	277 Ω (230V)
					4.0	2	2			
					2.5	-	6			
					1.6	-	4			
					1.2	-	3			
BMG 1	DT 80	60			10	6	-	135 150 8	135 151 6	248 Ω (230V)
					7.5	4	2			
					6.0	3	3			
BMG 2	DT 90	130			20	3	-	135 150 8	135 151 6	216 Ω (230V)
					16	2	2			
					10	-	6			
					6.6	-	4			
					5.0	-	3			
BMG 4	DT 100	130			10	6	-	135 150 8	135 151 6	43.5 Ω (110V)
					30	4	2			
					24	3	3			

- 1) Valor nominal medido entre a ligação vermelha (terminal 13) e a ligação azul (terminal 15) a 20 °C, são possíveis variações dependentes da temperatura na gama de -25 % / +40 %.
- 2) **Por favor note na verificação da distância de trabalho:**
As tolerâncias no paralelismo do disco do freio podem atingir desvios de ±0.1 mm depois de um teste.




9.5 Tipos de rolamentos aprovados

Tipo de motor	Rolamento lado A (motor CA, motor freio)			Rolamento lado B (montagem com patas, flange, moto-redutores)	
	Montagem com flange	Moto-reductor	Motor com patas	Motor CA	Motor de freio
DT 71-80	6204-Z-J	6303-Z-J	6204-Z-J	6203-J	6203-RS-J-C3
DT 90-100	6306-Z-J-C3			6205-J	6205-RS-J-C3

9.6 Características de operação


- As características de operação fornecem informação relativamente aos binários que podem ser aplicados às unidades MOVIMOT® em função da velocidade.
- Ultrapassando estes valores durante longos períodos de tempo o motor aquece de forma não admissível.**
- Para períodos de tempo curtos são admissíveis esses valores.

50 Hz Y

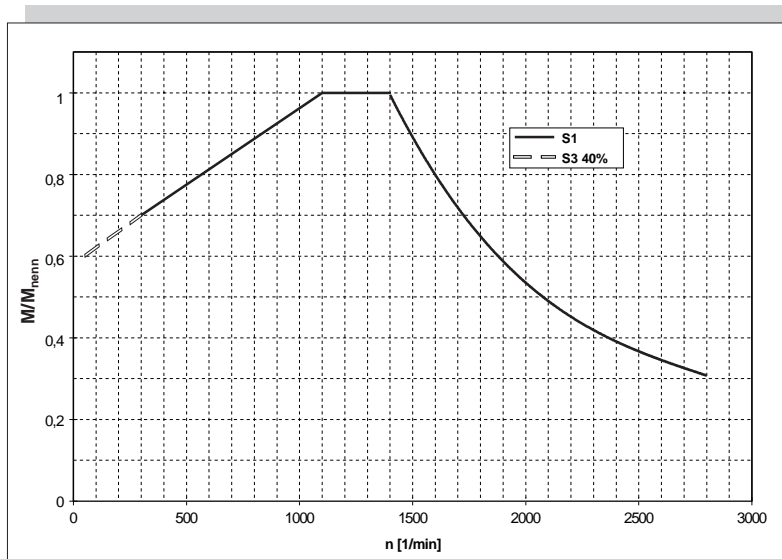


02847AEN

100 Hz △

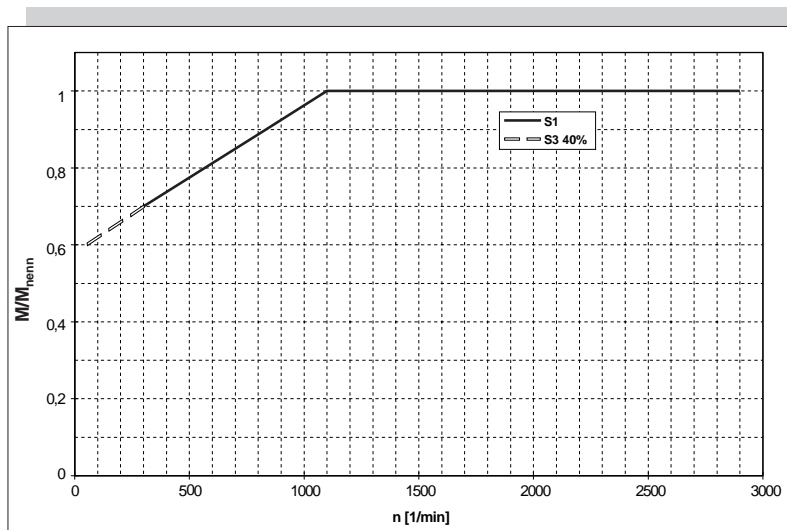

02848AEN

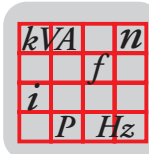

9.7 Declaração do fabricante



SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst-Blickle-Str. 42
D-76646 Bruchsal

Herstellererklärung Manufacturer's Declaration

(im Sinne der EG-Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII)
(according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

SEW-EURODRIVE erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der MOVIMOT der Baureihe B, in Verbindung mit SEW Motoren und Bremsmotoren, in der Kategorie 3D, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

EG Richtlinie 94/9/EG

übereinstimmt.

SEW-EURODRIVE hereby certifies, with sole responsibility, that the Series B MOVIMOT, in conjunction with SEW motors and brake motors in category 3D, to which this declaration refers, complies with the requirements of the

EC Directive 94/9/EC.

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonised standards:

EN 50 014; EN 50 281-1-1
EN 50 014; EN 50 281-1-1

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:
SEW-EURODRIVE has the following documentation available for inspection:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung
- *Installation and Operating Instructions in conformance with applicable regulations*
- techn. Bauunterlagen
- *Technical Design Documentation*

SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Bruchsal, den 11.08.99

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue

Herstellererklärung.doc

i.V.

Funktion: Leiter Entwicklung
Elektromotoren

Function: Head of Development,
Electrical Motors

i.V.

Funktion: Leiter Entwicklung Elektronik

Function: Head of Development,
Electronics

Assistência técnica

Serviço após-vendas



Portugal	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Mealhada	E.N. 234 (Mealhada-Luso) Apartado 15 3050-901 Mealhada	Tel.: 231 20 96 70 Fax: 231 20 36 85
	Escritórios Técnicos	Lisboa	Tertir - Edifício Lisboa Gabinete 119 2615 Alverca do Ribatejo	Tel.: 219 58 01 98 Fax: 219 58 02 45
		Porto	Av. D. Afonso Henriques 1196-9 ¹⁰ Sala 909 4450-016 Matosinhos	Tel.: 229 35 03 83 Fax: 229 35 03 84
Alemanha	Sede Fabricação Serviço Após-Vendas	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 42 · D-76646 Bruchsal Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel.: (0 72 51) 75-0 Fax: (0 72 51) 75-19 70 Telex 7 822 391 http://www.SEW-EURODRIVE.de sew @ sew-eurodrive.de
	Fabricação	Graben	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf Postfach 1220 · D-76671 Graben-Neudorf	Tel.: (0 72 51) 75-0 Fax: (0 72 51) 75-29 70 Telex 7 822 276
	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Garbsen (Hannover)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Alte Ricklinger Straße 40-42 · D-30823 Garbsen Postfach 110453 · D-30804 Garbsen	Tel.: (0 51 37) 87 98-30 Fax: (0 51 37) 87 98-55
		Meerane (Zwickau)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Dankritzer Weg 1 · D-08393 Meerane	Tel.: (0 37 64) 76 06-0 Fax: (0 37 64) 76 06-30
		Kirchheim (München)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Domagkstraße 5 · D-85551 Kirchheim	Tel.: (0 89) 90 95 52-10 Fax: (0 89) 90 95 52-50
		Langenfeld (Düsseldorf)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Siemensstraße 1 · D-40764 Langenfeld	Tel.: (0 21 73) 85 07-30 Fax: (0 21 73) 85 07-55
África do Sul	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2, Johannesburg 2013 P.O. Box 27032, 2011 Benrose, Johannesburg	Tel.: (011) 49 44 380 Fax: (011) 49 42 300
		Capetown	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens, 7441 Cape Town P.O. Box 53 573 Racecourse Park, 7441 Cape Town	Tel.: (021) 5 11 09 87 Fax: (021) 5 11 44 58 Telex 576 062
		Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 39 Circuit Road, Westmead, Pinetown P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel.: (031) 700 34 51 Telex 622 407
Argentina	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Buenos Aires	SEW-EURODRIVE ARGENTINA SA Av. Crisologo Larralde 1197 (1648) Partido de Tigre, Buenos Aires	Tel.: 540 32 75 72 89 Telefax: 540 32 75 72 21
Austrália	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel.: (03) 99 33 1000 Fax: (03) 99 33 1003
		Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel.: (02) 25 99 00 Fax: (02) 25 99 05
Austria	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel.: (01) 6 17 55 00-0 Fax: (01) 6 17 55 00-30
Bélgica	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Brüssel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel.: (010) 23 13 11 Fax: (010) 2313 36 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Brasil	Fabricação Serviço Após-Vendas	Sao Paulo	SEW DO BRASIL Motores-Redutores Ltda. Caixa Postal 201-0711-970 Rodovia Presidente Dutra km 213 CEP 07210-000 Guarulhos-SP	Tel.: (011) 64 60-64 33 Fax: (011) 64 80-43 43 sew.brasil @ originet.com.br
Canadá	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel.: (905) 7 91-15 53 Fax: (905) 7 91-29 99
		Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeymann Street Delta, B.C. V4G 1 E2	Tel.: (604) 2 72 42 88 + 9 46 55 35 Fax: (604) 946-2513
		Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel.: (514) 3 67-11 24 Fax: (514) 3 67-36 77
Chile	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE Motores-Reductores LTDA. Panamericana Norte N° 9261 Casilla 23 - Correo Quilicura RCH-Santiago de Chile	Tel.: (02) 6 23 82 03+6 23 81 63 Fax: (02) 6 23 81 79
China	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel.: (022) 25 32 26 12 Fax: (022) 25 32 26 11
Coreia do Sul	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Ansan-City	SEW-EURODRIVE CO., LTD. R 601-4, Banwool Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong, Ansan 425-120	Tel.: (031) 4 92-80 51 Fax: (031) 4 92-80 56 + 4 91 62 47
Dinamarca	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Kopenhagen	SEW-EURODRIVE A/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel.: 4395 8500 Fax: 4395 8509
Espanha	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel.: 9 44 31 84 70 Fax: 9 44 31 84 71 sew.spain@sew-eurodrive.es
Estados Unidos da América	Fabricação Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel.: (864) 4 39 75 37 Fax: Sales (864) 439-78 30 Fax: Manuf. (864) 4 39-99 48 Fax: Ass. (864) 4 39-05 66 Telex 805 550
	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio Road P.O. Box 3910, Hayward, California 94544	Tel.: (510) 4 87-35 60 Fax: (510) 4 87-63 81

Estados Unidos da América	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 200 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel.: (856) 4 67-22 77 Fax: (856) 8 45-31 79
		Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street, Troy, Ohio 45373	Tel.: (513) 3 35-00 36 Fax: (513) 2 22-41 04
		Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way, Dallas, Texas 75237	Tel.: (214) 3 30-48 24 Fax: (214) 3 30-47 24
Finlândia	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel.: (3) 589 300 Fax: (3) 780 6211
França	Sede Fabricação Serviço Após-Vendas	Haguenau	SEW-USOCOME SAS 48-54, route de Soufflenheim - B.P.185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel.: 03 88 73 67 00 Fax: 03 88 73 66 00 Telex 870 033 http://www.usocomme.com sew@usocomme.com
		Forbach	SEW-EUROCOME S.A. Z.I. Technopole Forbach Sud B. P. 30269, F-57604 Forbach Cedex	
	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P.182 F-33607 Pessac Cedex	Tel.: 05 57 26 39 00 Fax: 05 57 26 39 09
		Paris	SEW-USOCOME S.A. Zone Industrielle, 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Étang	Tel.: 01 64 42 40 80 Fax: 01 64 42 40 88
Holanda	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085, NL-3004AB Rotterdam	Tel.: (010) 4 46 37 00 Fax: (010) 4 15 55 52
Hong Kong	Estabelecimento de montagem	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel.: 2-7 96 04 77 + 79 60 46 54 Fax: 2-7 95-91 29
Índia	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Baroda	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda - 391 243 Gujarat	Tel.: (02 65) 83 10 86 Fax: (02 65) 83 10 87 sewindia@wilnetonline.net
Inglaterra	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel.: 19 24 89 38 55 Fax: 19 24 89 37 02
Itália	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blicke & Co.s.a.s. Via Bernini, 14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel.: (02) 96 79 97 71 Fax: (02) 96 79 97 81
Japão	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, P.O. Box 438-0818	Tel.: (0 53 83) 7 3811-13 Fax: (0 53 83) 7 3814
Malásia	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Johore	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd. 95, Jalan Seraja 39 81100 Johore Bahru, Johore	Tel.: (07) 3 54 57 07 + 3 54 94 09 Fax: (07) 3 5414 04
Noruega	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71, N-1539 Moss	Tel.: (69) 2410 20 Fax: (69) 2410 40
Nova Zelândia	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428, 82 Greenmount drive East Tamaki, Auckland	Tel.: (09) 2 74 56 27 2 74 00 77 Fax: (09) 274 0165
Holanda	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085, NL-3004AB Rotterdam	Tel.: (010) 4 46 37 00 Fax: (010) 4 15 55 52
Suécia	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100, S-55003 Jönköping	Tel.: (036) 34 42 00 Fax: (036) 34 42 80 www.sew-eurodrive.se
Suiça	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Basel	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel.: (061) 4 17 17 17 Fax: (061) 4 17 17 00 www.imhof-sew.ch/info@imhof-sew.ch
Singapura	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. Nº 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644 Jurong Point Post Office P.O. Box 813, Singapore 91 64 28	Tel.: 8 62 17 01-705 Fax: 8 61 28 27 Telex 38 659
Tailândia	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, M007, Tambol Bonhuaroh Muang District, Chon Buri 20000	Tel. 0066-38 21 45 29/30 Telefax 0066-38 21 45 31
Turquia	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Ticaret Ltd. Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel.: (216) 4 41 91 63 + 4 41 91 64 + 3 83 80 14 + 3 83 80 15 Fax: (216) 3 05 58 67
Venezuela	Estabelecimento de montagem Serviço Após-Vendas	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia	Tel.: (041) 32 95 83 Fax: (041) 38 62 75 sewventas@cantv.net

**Estamos disponíveis onde somos necessários.
Em todo o mundo.**

A SEW-EURODRIVE, estabelecida à roda do globo e com unidades fabrico e montagem nos

principais países industrializados, é o seu parceiro competente transmissão de potência.



**SEW
EURODRIVE**

E.N. 234 (Mealhada-Luso)
Apartado 15 · 3050-901 Mealhada · Tel.231 20 96 70 · Fax 231 20 36 85
Serviço de Emergência 935 98 71 30
<http://www.infosew@sew-eurodrive.pt>